


改善箇所説明図

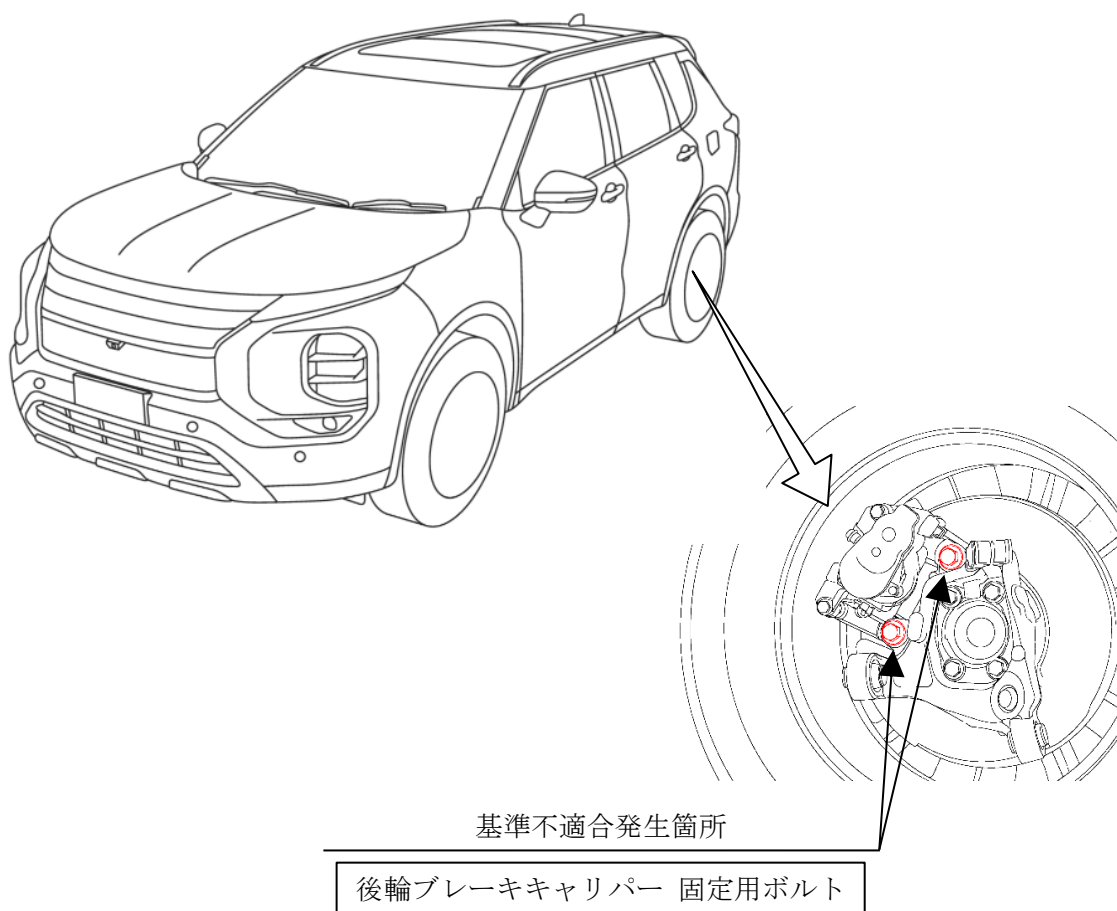

後輪ブレーキキャリパーにおいて、ボルトの締結工具の破損に気付かないまま締め付けを行ったため、規定トルクで締め付けられていないものがある。規定トルクに満たない車両については、保安基準第12条(制動装置の基準の内、取り付け要件)に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、規定通りのトルクでの締め付け作業を実施する。

注：図中の 内は、締め付け直す部品を示す。

識別：助手席側ドアチェッカーのヒンジにあるピン上側の頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。