


改善箇所説明図

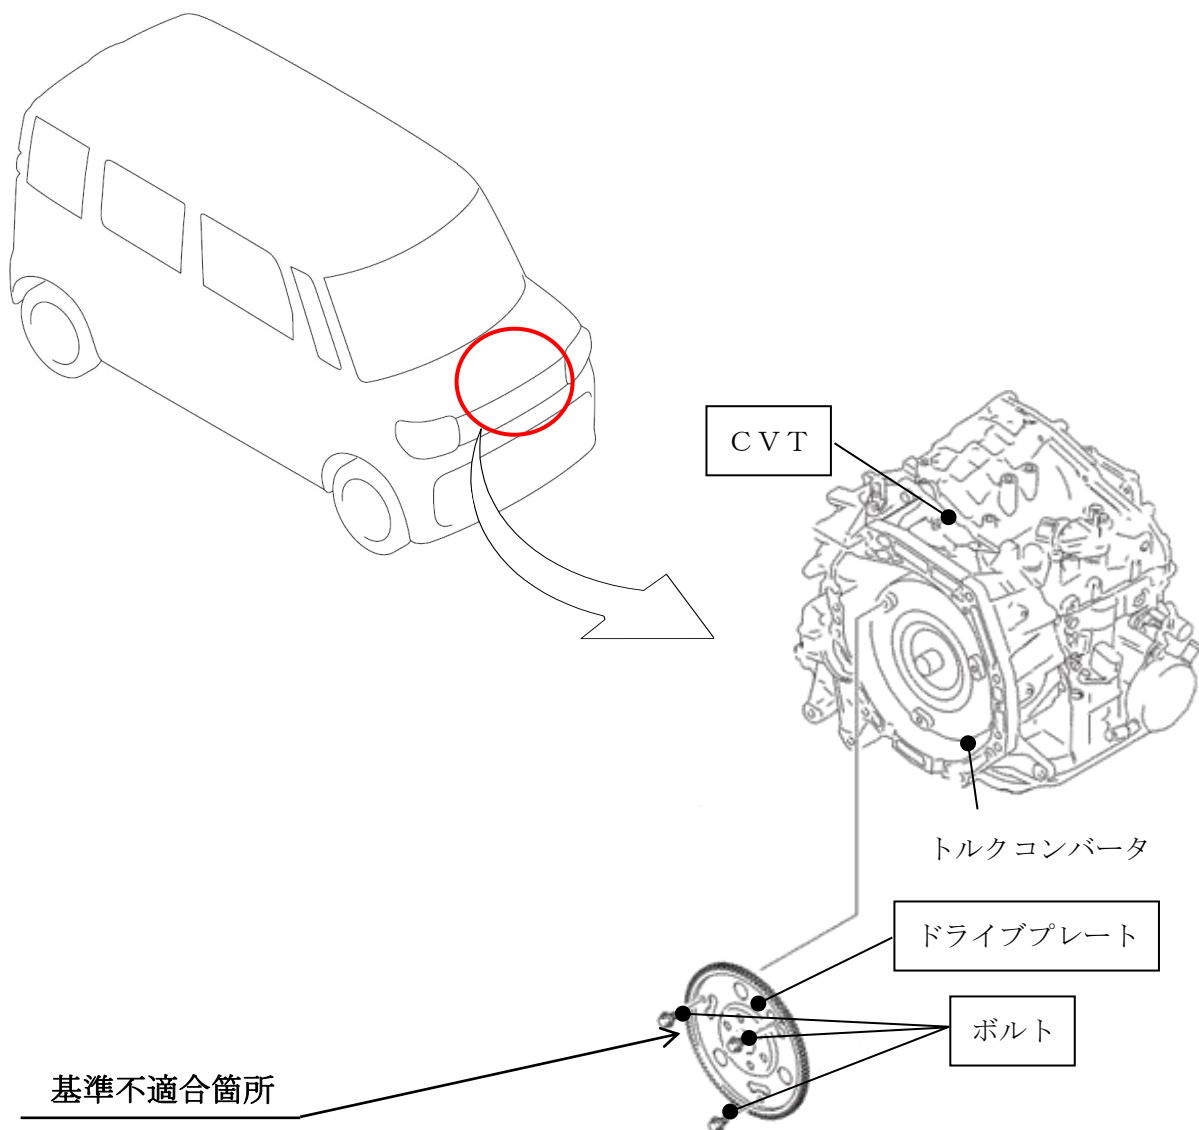

CVT（無段変速機）において、ドライブプレートとトルクコンバータを締結するボルトの締付けが不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ボルトが緩み、脱落して異音が発生し、最悪の場合、脱落したボルトがドライブプレートとトルクコンバータハウジングの間に噛み込み、エンストして再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、CVT・ドライブプレート・ボルトを交換する。

識別： IDプレートに赤色のシールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。