


改善箇所説明図

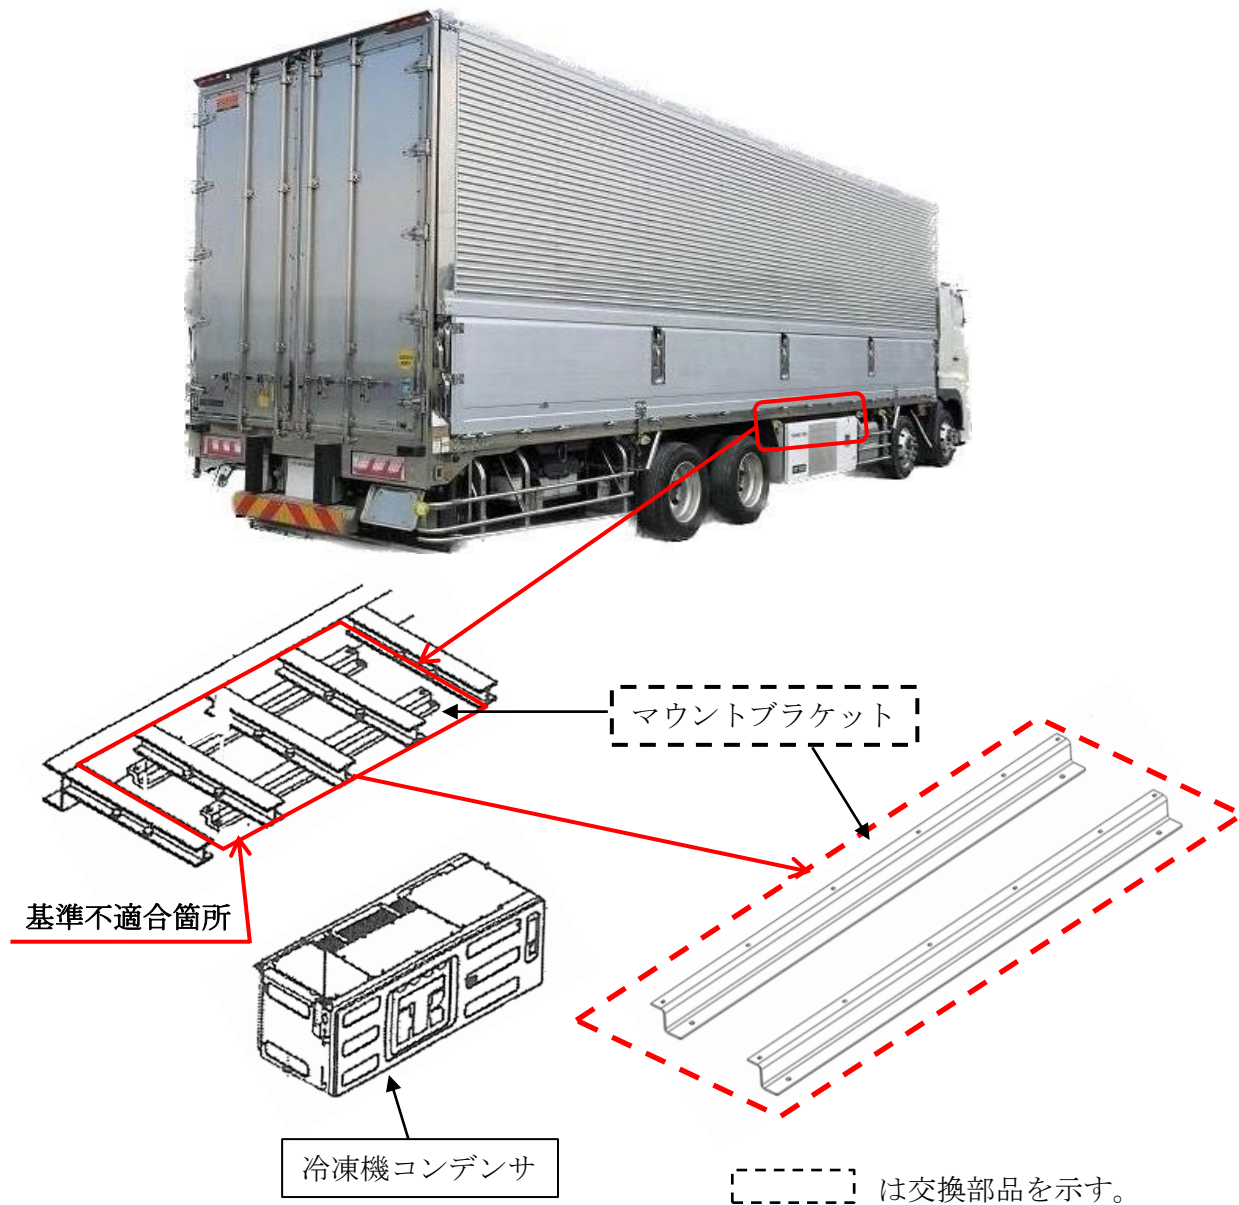

大型冷凍車のホイールベース間に取付けた冷凍機コンデンサ用マウントブラケットにおいて、設計検討が不十分なため、締結部に亀裂が生じることがある。そのため、走行振動などで亀裂が進行し、冷凍機コンデンサ用マウントブラケットが破断し、最悪の場合、冷凍機コンデンサが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、冷凍機コンデンサ用マウントブラケットを対策品に交換する。なお、今回の措置については十分な強度をもっているものの、緊急性を優先したため、今後の検証次第では、再度届出をおこなう場合もある。

識別の方法

改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5 3 8 8のステッカーを貼付する。