


改善箇所説明図

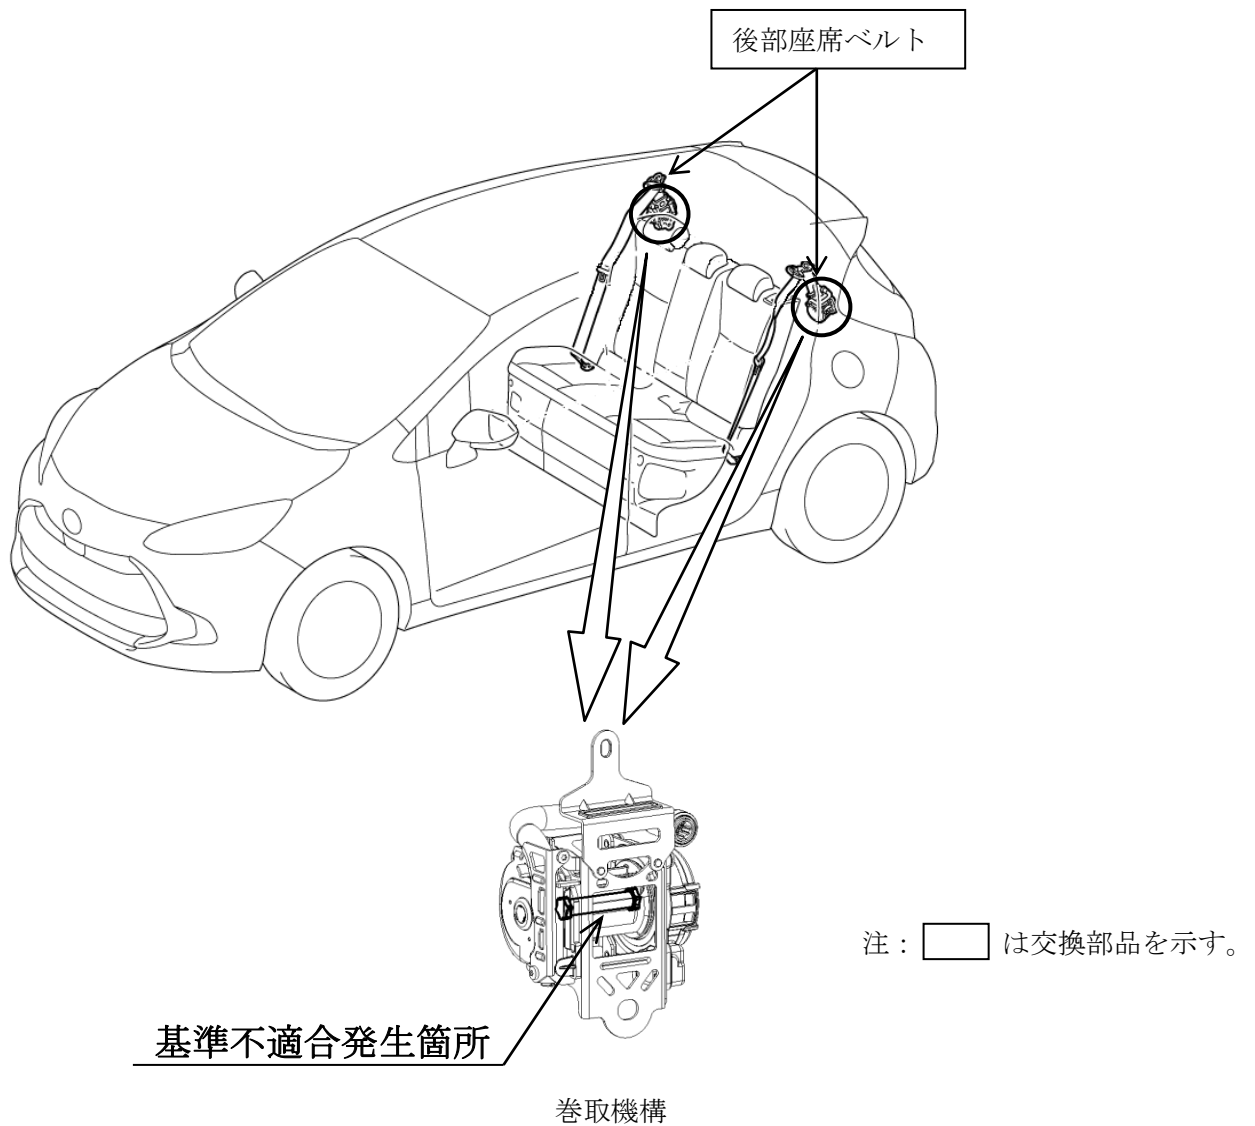

後部座席ベルトにおいて、巻取機構内部品の製造管理が不適切なため、誤った仕様のシャフトを組付けたものがある。そのため、衝突等でフォースリミッタが作動した際、ベルト引き出し量が意図せず増加して、乗員保護性能を満足しないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右の後部座席ベルトの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の1桁目の左に黄色ペイントを塗布する。