
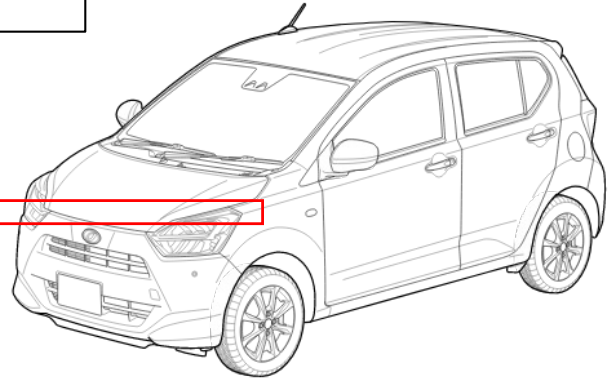


改善箇所説明図

【改善箇所】 車両EVシステム制御装置（VCU）の制御プログラムの変更

車両EVシステム制御装置（VCU）のソフトウェア

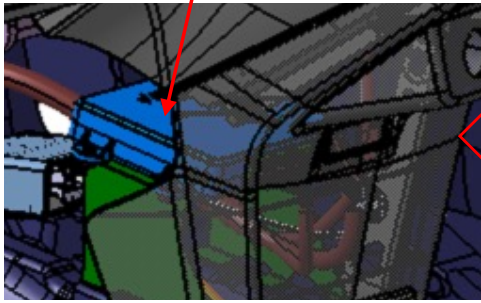

【車室内】

【不適合内容】

電気自動車に改造した車両において、電動機の高速回転時における制御装置の制御が不適切なため、高速走行中の再加速時に、制御装置のフェール機能が作動し、走行不能になる可能性がある。

【改善の内容】

全車両、車両EVシステム制御装置(VCU)のソフトウェアで対策し、対策プログラムに書き換えたVCUと部品交換する。

【識別方法】

運転者席側シート下の車台番号打刻2桁目の下側に黄色ペイントを塗布する。