


改善箇所説明図

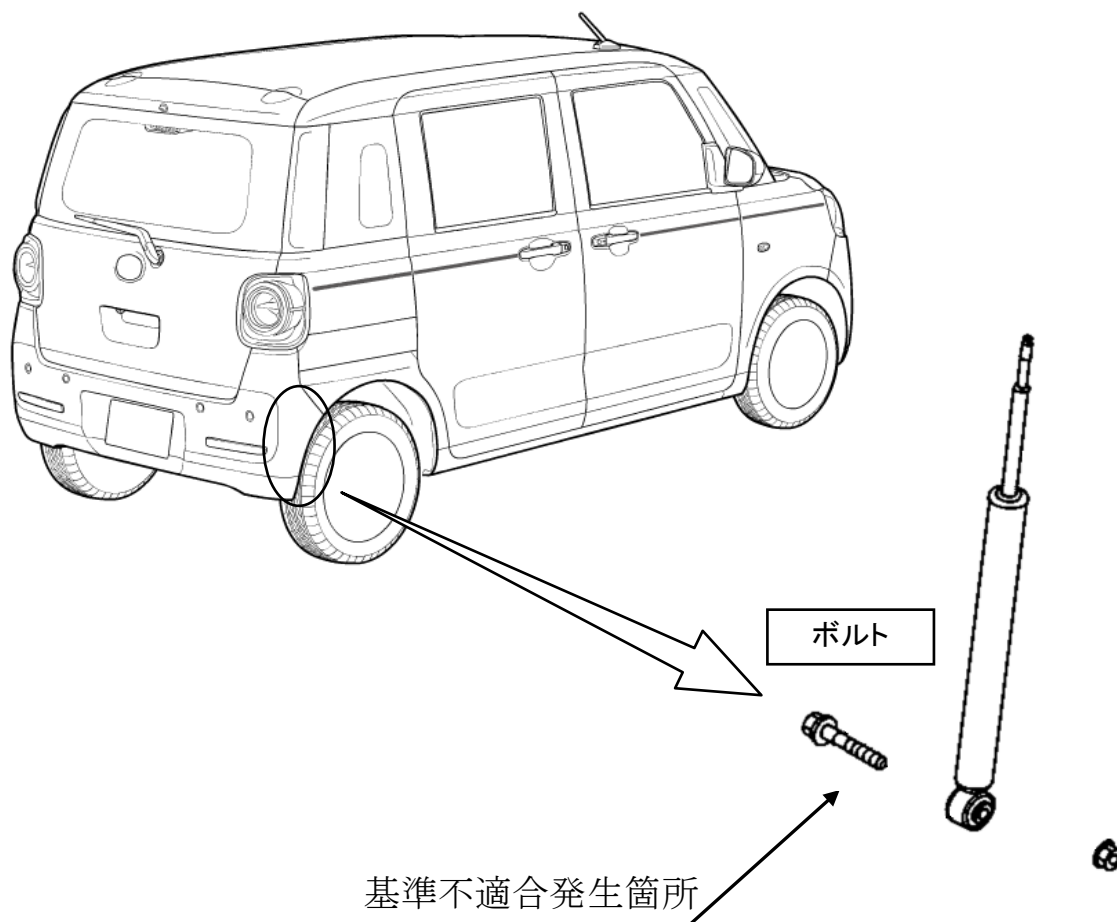

注：□ は交換する部品を示す。

リヤショックアブソーバの交換修理用部品において、誤って正規品よりも短いボルトを同梱する設定にしていた。そのため、交換時に当該ボルトを使用した場合、走行中の振動等により緩みが生じて異音が発生し、最悪の場合、締結が外れて走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤショックアブソーバの取付けボルトを点検し、誤ったボルトが取付けられている場合はボルトを正規品と交換する。

識別

運転者席側シート下の車台番号打刻 1 桁目の上側に黄色ペイントを塗布する。