


改善箇所説明図

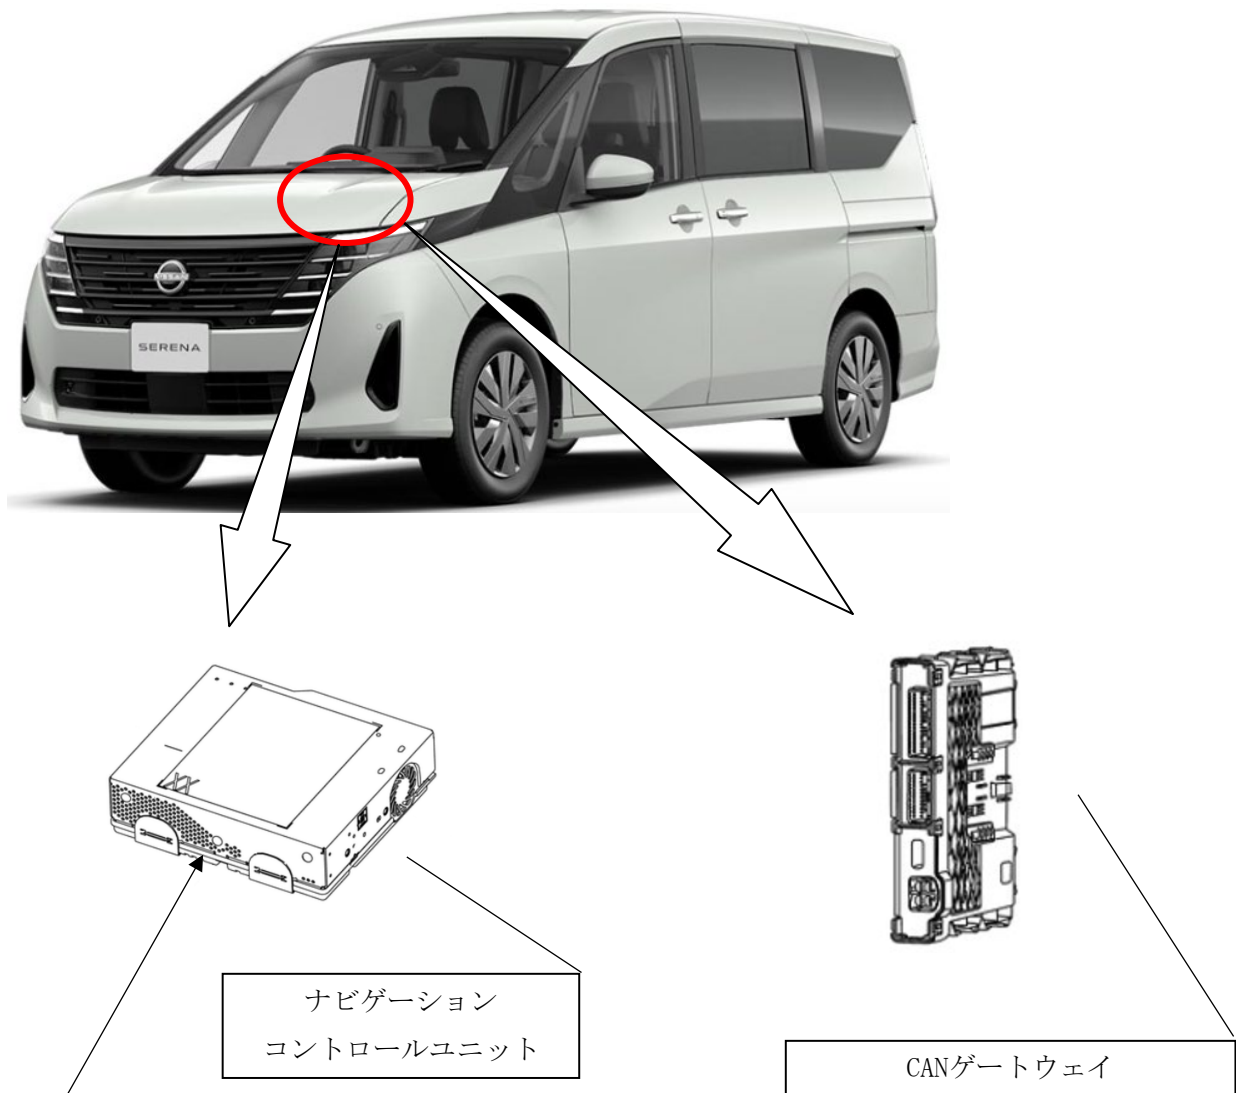

基準不適合発生箇所

ナビゲーションコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、ナビゲーションシステムが正常に作動しなくなることがある。そのため、直前直左確認用のカメラ映像が表示されないことがある。

また、一部の車種については、車載コントロールユニット間の通信制御装置（CANゲートウェイ）において、制御プログラムが不適切なため、ナビゲーションシステムの異常を検知した場合に、エンジン/e-POWERシステムの始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ナビゲーションコントロールユニットの制御プログラムを修正する。

また、FE0型車、C28型車については上記に加えて、CANゲートウェイの制御プログラムを修正する。

識別：黄色のシールをモデルナンバープレート内に貼り付ける。

注： は、プログラムを修正する部品を示す。