
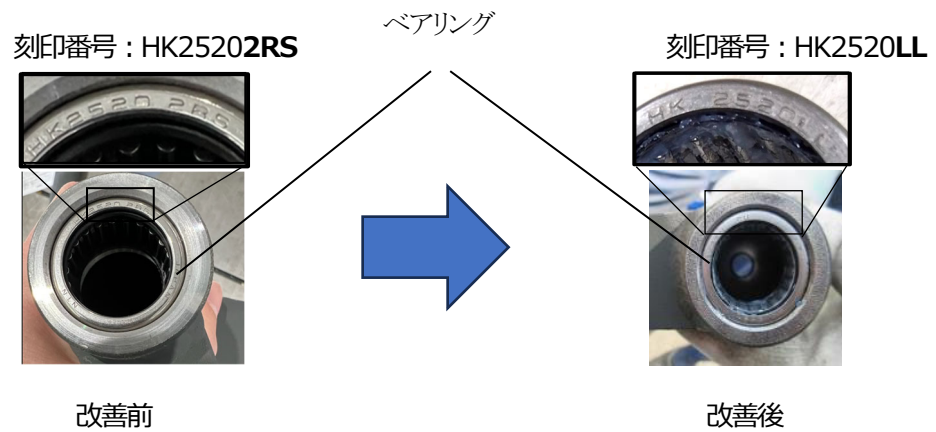


改善箇所説明図

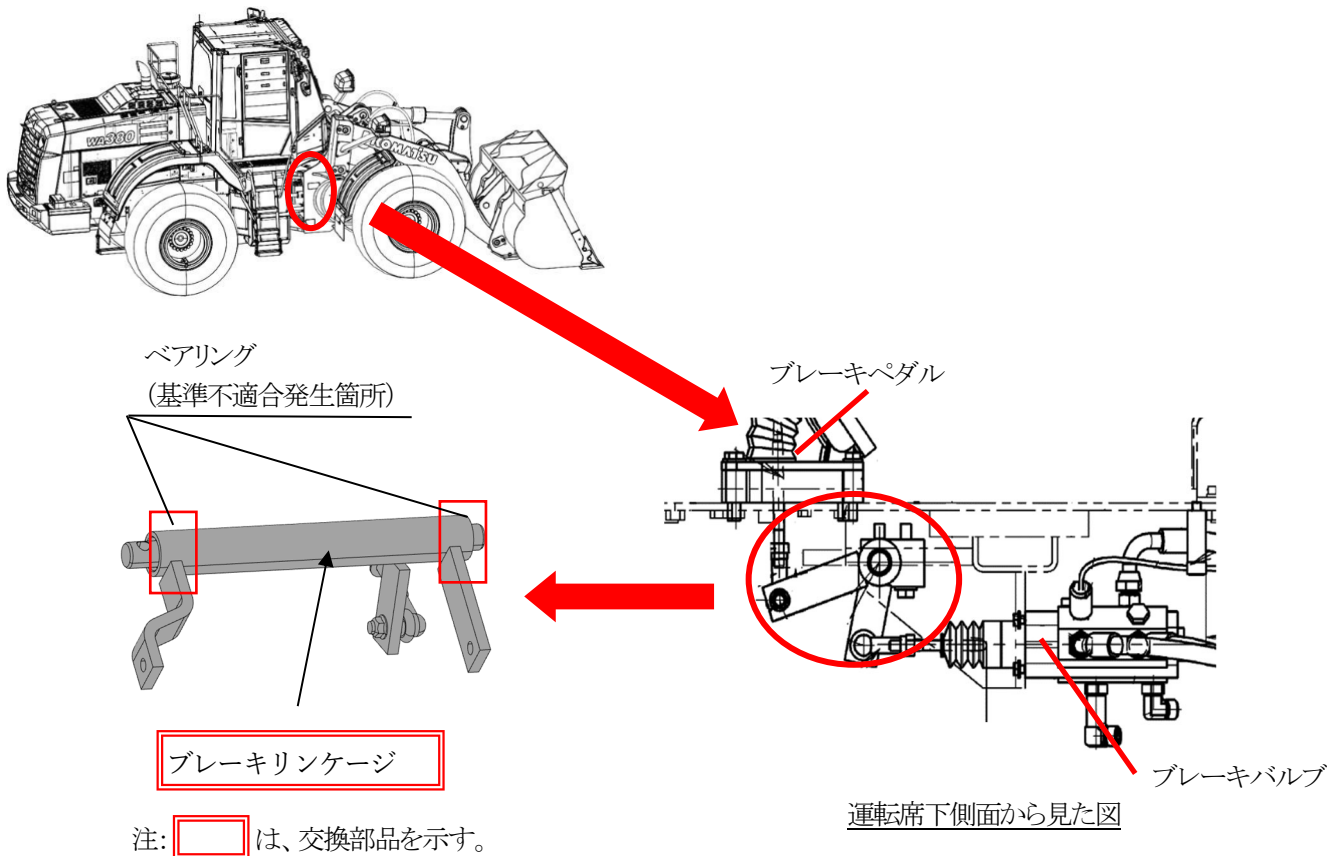

ショベル・ローダにおいて、ブレーキリンケージのベアリングに正規品と異なるものを組付けたものがある。そのためブレーキ操作を繰り返すとベアリングが固着してブレーキリンケージが動きにくくなり、最悪の場合、制動距離が増加するまたはブレーキを引かずおそれがある。

改善措置の内容：

全車両、正規のベアリングを装着したブレーキリンケージに交換する。

識別：キャブ内のヒューズボックスカバーの裏面に緑のペイントを塗布する。