


改善箇所説明図

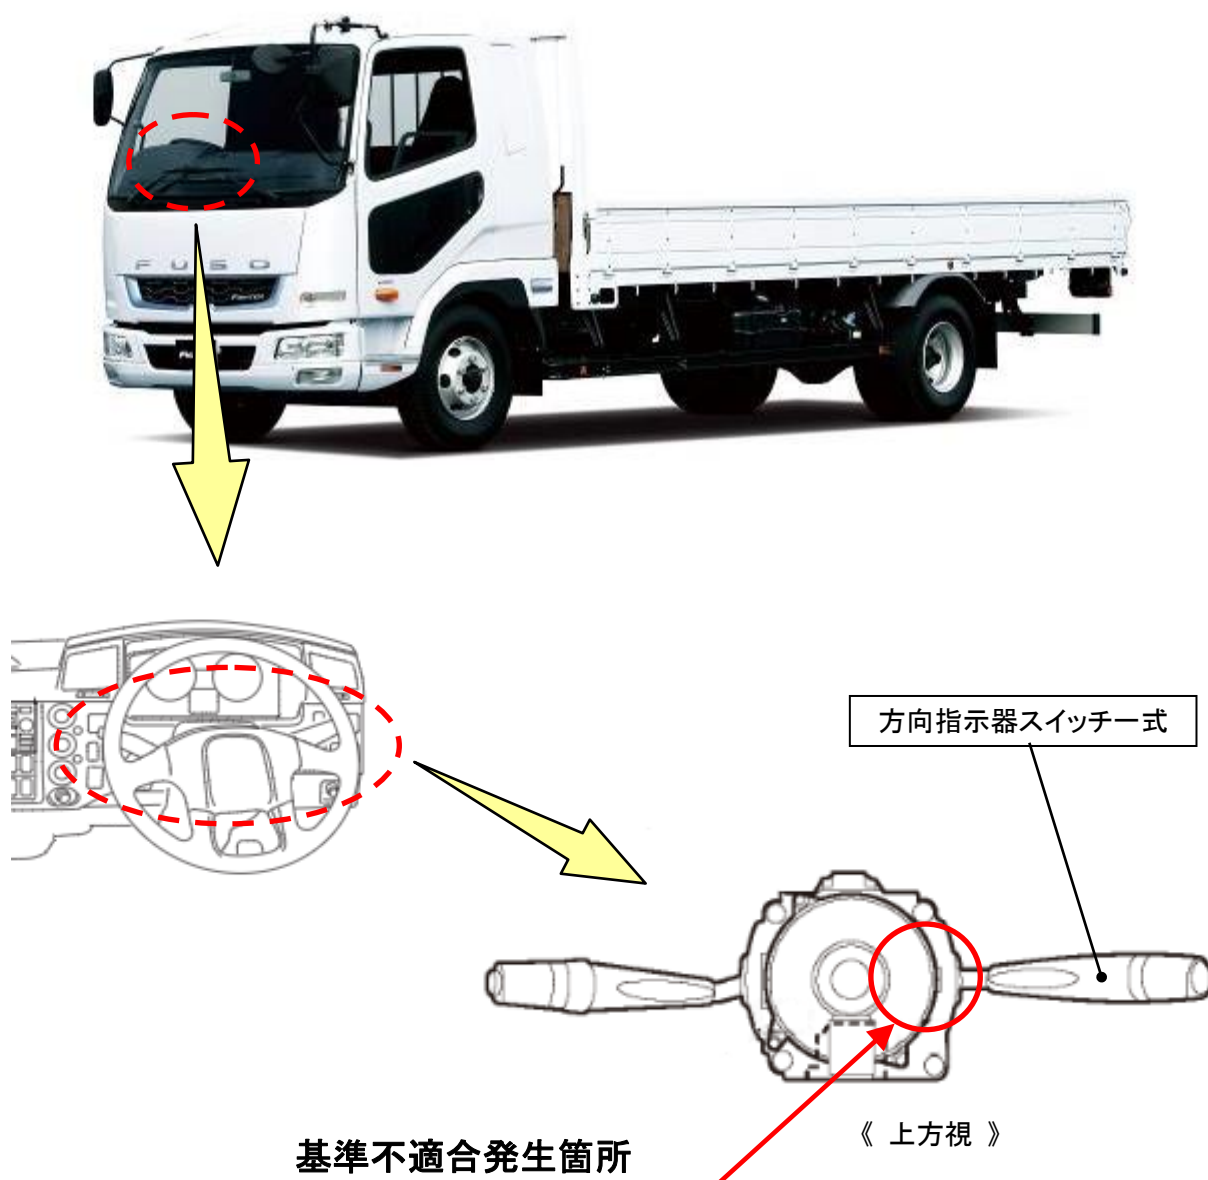

トラックの方向指示器スイッチにおいて、設計時の検討が不適切なため、耐塵性能が低いものがある。そのため、塵埃が侵入し接点表面に絶縁物質が生成されて導通不良が生じると、方向指示器が作動しなくなる。

改善措置の内容

全車両、方向指示器スイッチー式を対策品に交換する。

注：□ は、対策品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、アクセルペダル右側のキャビン側面に白色ペイントを塗布する。