


改善箇所説明図

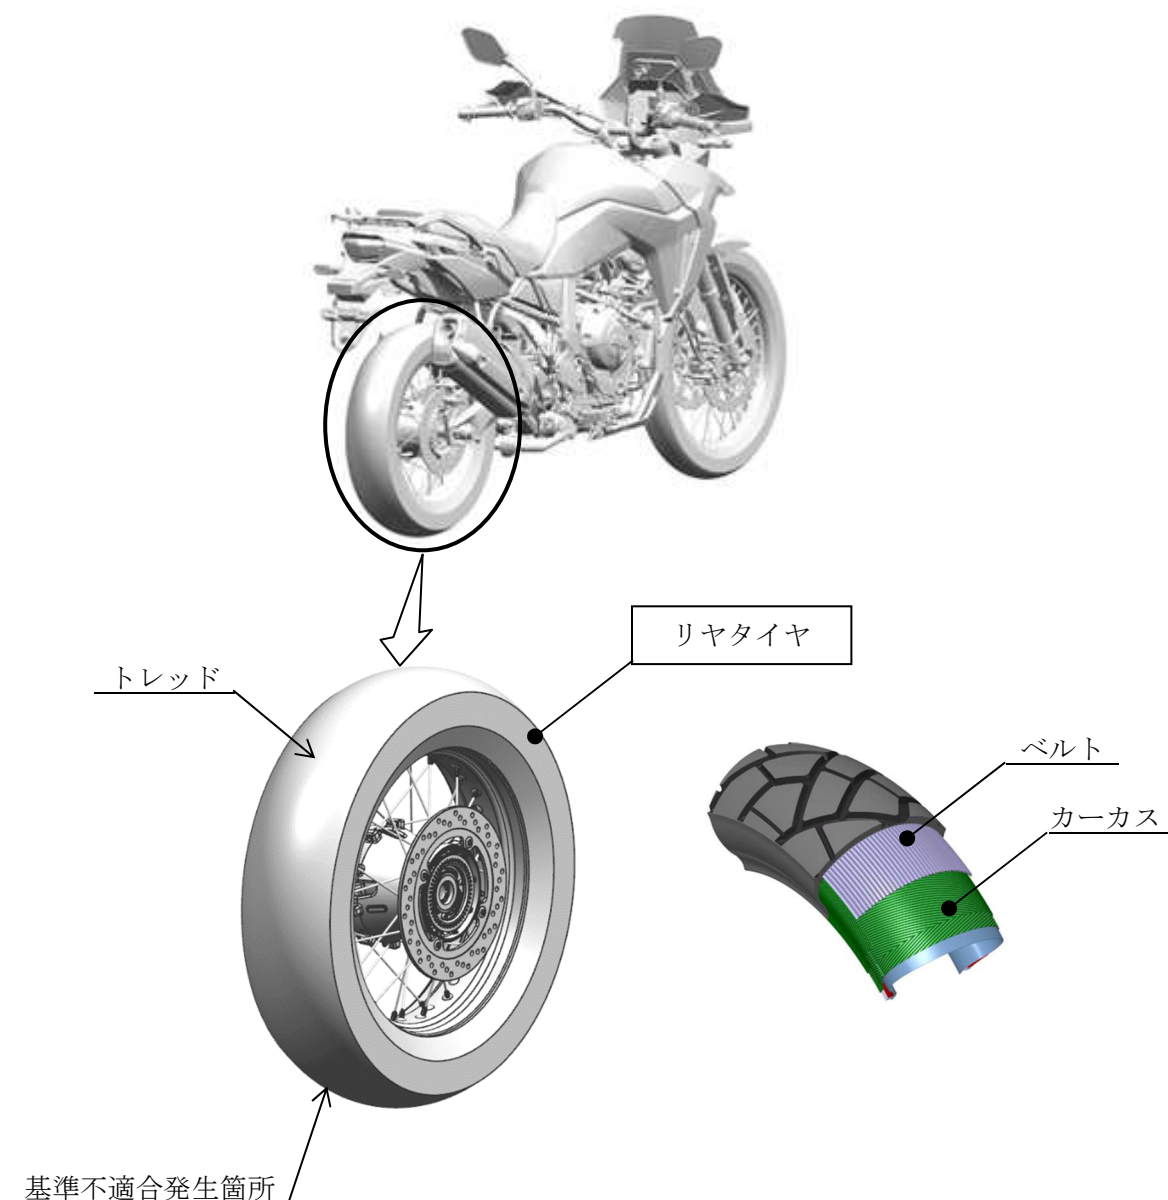

リヤタイヤにおいて、製造時のバラツキで、内部のベルトとカーカス間のゴムが薄くなるものがある。そのため、内部のベルトとカーカスが剥離し、トレッド部に亀裂や変形が生じることで異常振動が発生し、そのまま使用を続けると最悪の場合、トレッド部が剥離して走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤタイヤを対策品と交換する。

注： は、交換する部品を示す。

識別：車わくの車台番号打刻付近に緑色のシールを貼付する。