


改善箇所説明図

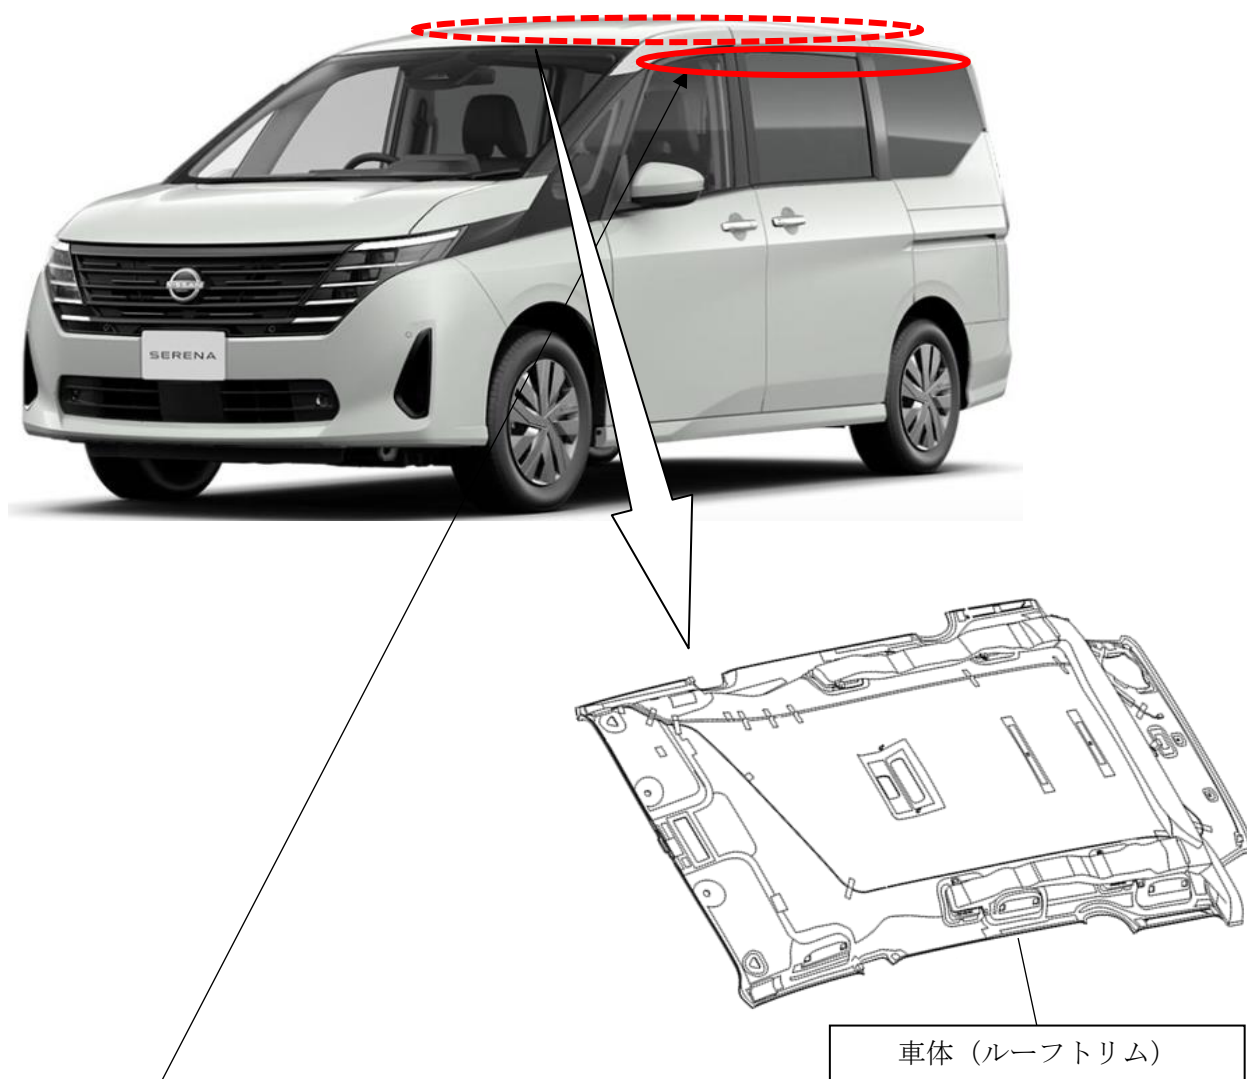

基準不適合発生箇所

ルーフトリムにおいて、成形設備の設定が不適切なため規格より厚みがあるものがある。そのため、ルーフトリム裏側に取り付けられているカーテンエアバッグが正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ルーフトリムを良品へ交換する。

識別：赤色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。