


改善箇所説明図

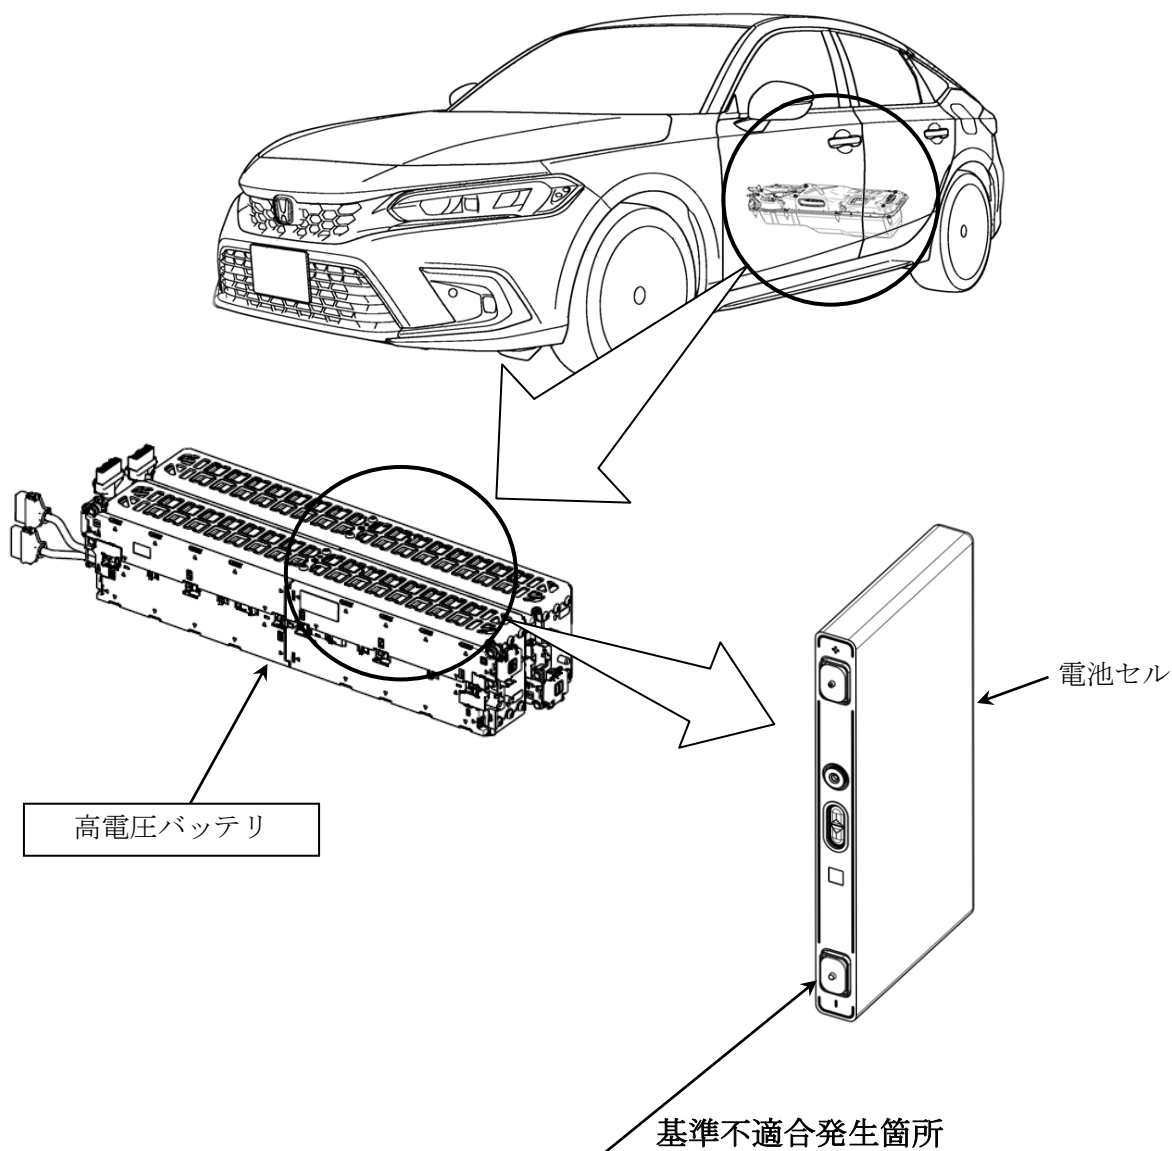

ハイブリッド車の高電圧バッテリーにおいて、バッテリー内の電池セル端子部の製造管理が不適切なため、貼り合せた素材をかしめた際に外側の素材がセル内の電解液に浸漬しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、電解液により端子部が腐食し破断すると、パワーシステム警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、ハイブリッドシステムが停止して、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、高電圧バッテリーを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻の下二桁目上部に黄色ペイントを塗布する。