

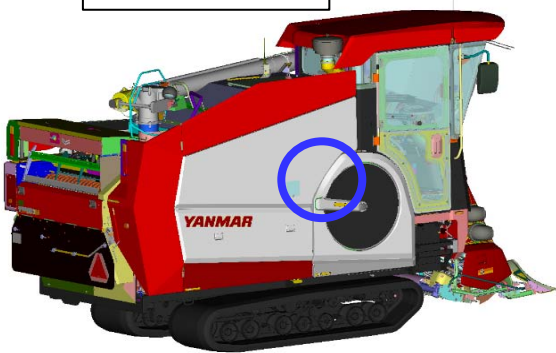


改善箇所説明図


刈取脱穀作業車

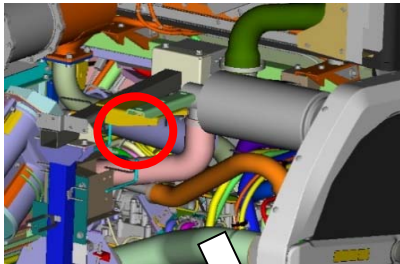

農耕トラクタ

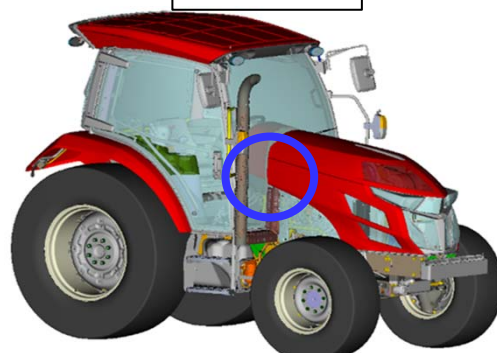

EGR

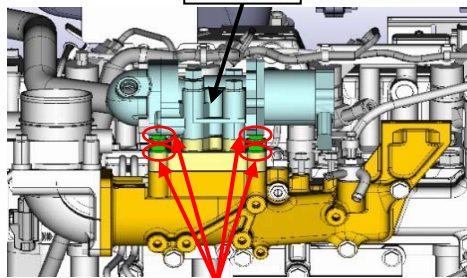

取付ボルト

：不具合発生部品

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車及び農耕トラクタにおいて、EGRを固定するボルトの締付トルクの確認方法が不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが緩み隙間から異物を吸い込むことで原動機が破損し、最悪の場合走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、EGRを固定するボルトを規定のトルクで締付ける。

識別

シリアルナンバーラベルの横に貼付したステッカーにより識別する。