


改善箇所説明図

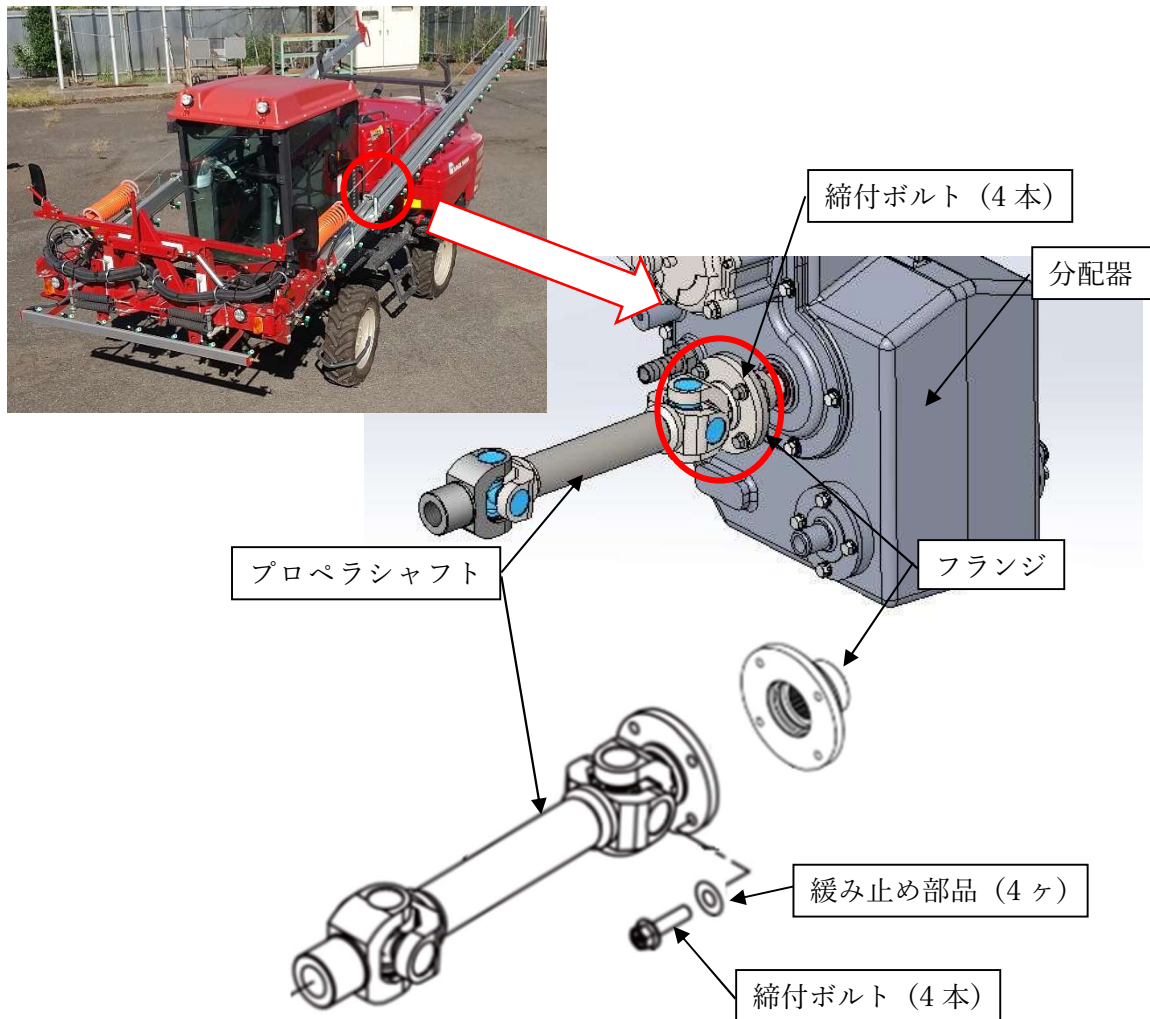

農業用薬剤散布車のプロペラシャフトにおいて、フランジ部の塗装工程が不適切なためボルト締結部の塗装の状態が悪く、締結部分の塗装面が剥がれ、締結ボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトとともにプロペラシャフトが脱落し走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、緩み止め用ワッシャを追加するとともに対策されたプロペラシャフト及びフランジへ交換し、適切なトルクで締め付ける。