


改善箇所説明図

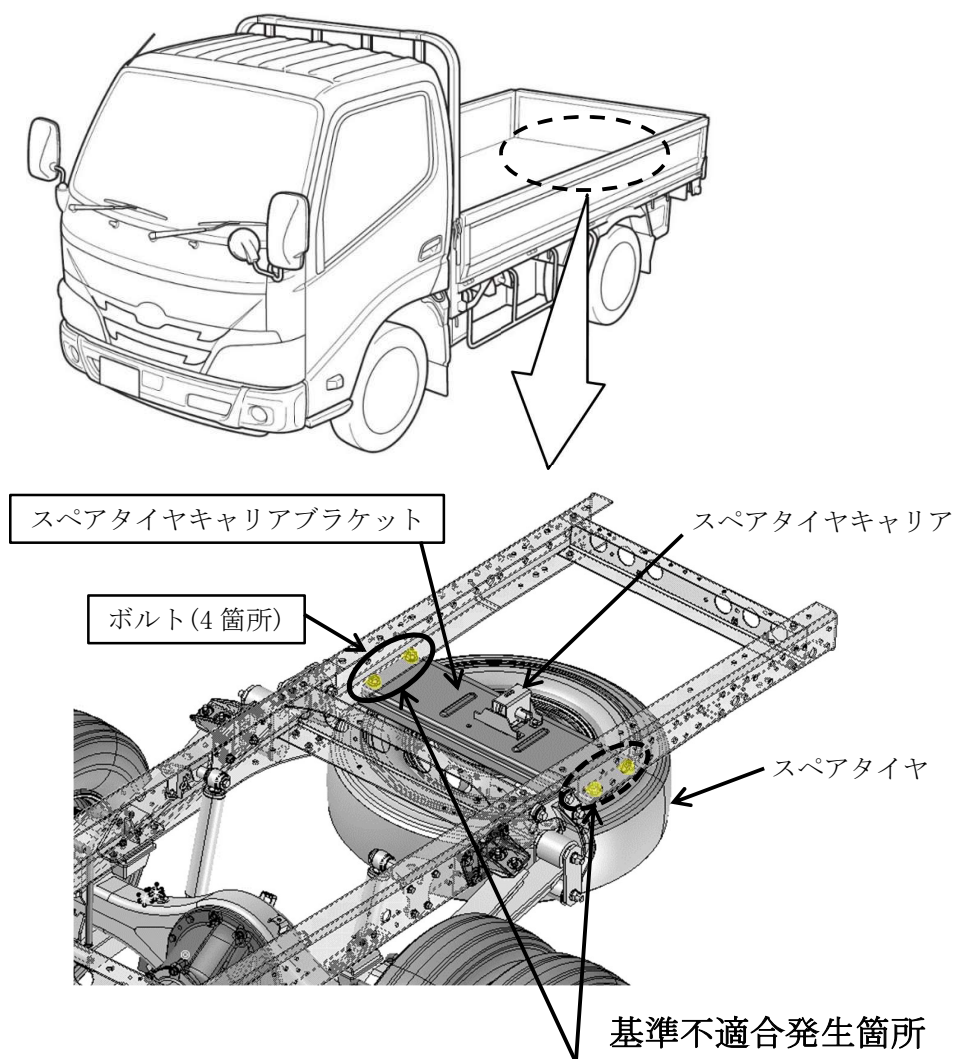

注： は措置する部品を示す。

リヤ吊り下げ式スペアタイヤキャリアブラケットにおいて、車体に固定するボルトの締付け作業が不適切なため、締付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行中の振動によりボルトが緩み、そのままの状態を使用を続けると、最悪の場合、ボルトが脱落してブラケットとともにスペアタイヤが脱落するおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該ボルトを規定トルクで締付ける。また、当該ボルトが緩んでいる場合は、ボルト及びブラケットを新品に交換し、規定トルクで締付ける。

識別：改善実施済車にはフレーム右側に打刻された車両型式の最終桁の上に黄色ペイントを塗布する。