


改善箇所説明図

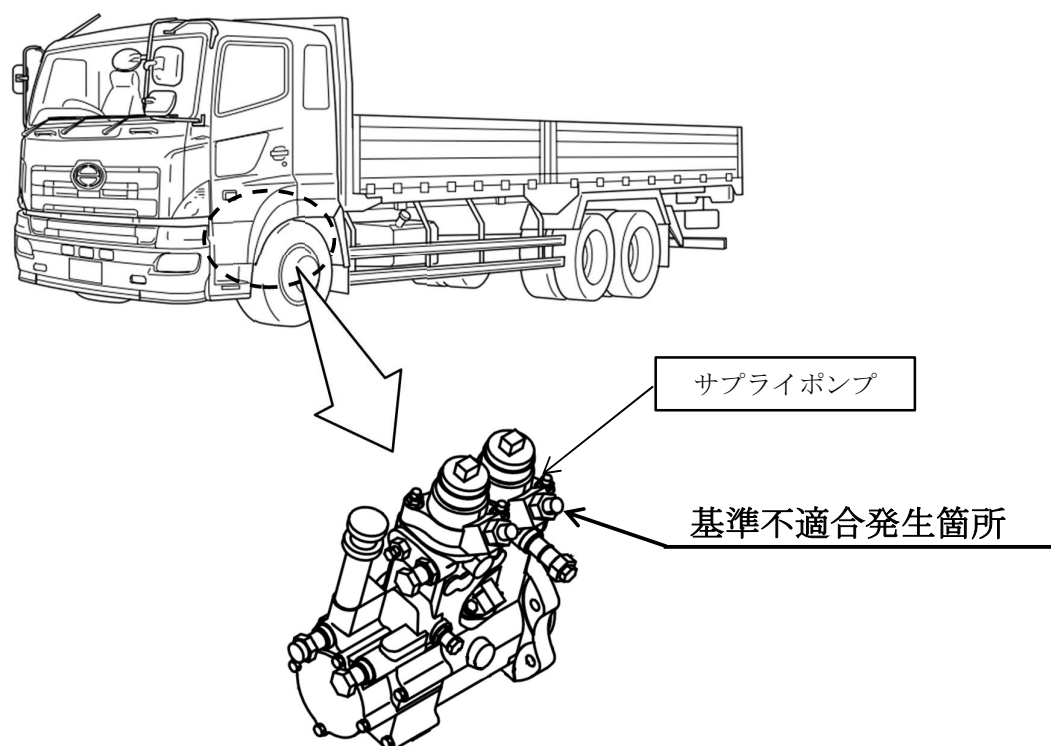

注： は交換する部品を示す。

交換修理用部品のサプライポンプにおいて、表面処理工程が不適切なため、部品強度が不足しているものがある。そのため、高負荷運転の繰り返しにより亀裂が生じ、燃料漏れに至るおそれがある。

改善の内容：

全車両、サプライポンプを良品に交換する。

識別：改善済車両には、所定の位置に黒色ペイントを塗布する。

トラック：運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレート の 右側中央

バス：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート の 右側中央