


改善箇所説明図



高圧燃料パイプインジェクター側取付ナット

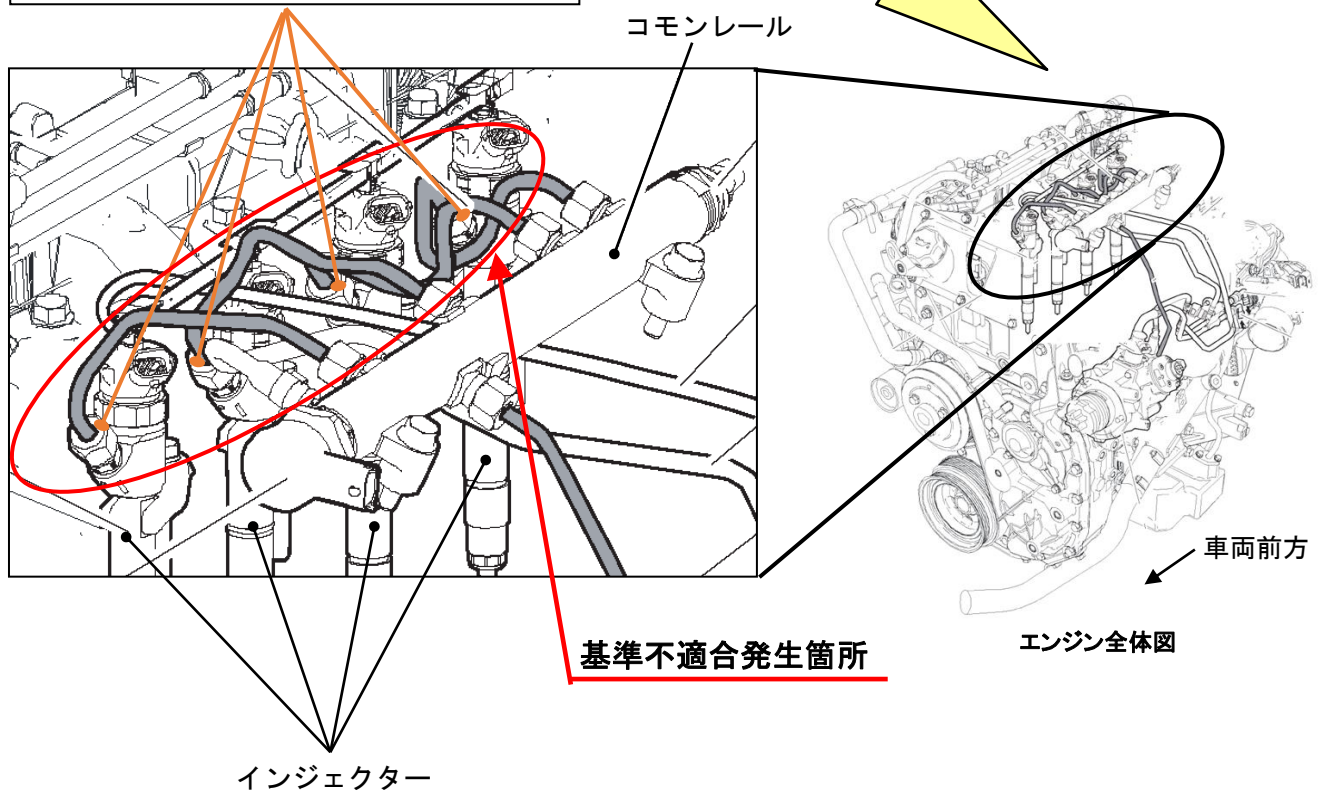

エンジンのコモンレールとインジェクター間の高圧燃料パイプにおいて、インジェクター側取付ナットの締付方法が不適切なため、当該ナットの締付トルクが不足しているものがある。そのため、エンジン振動によって当該ナットが緩み、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ナットを規定トルクで締付ける。

注： は正規トルクで締付ける部品を示す。

識別：作業完了車には、ブレーキペダルアーム部の上側に白色ペイントを塗布する。