



改善箇所説明図

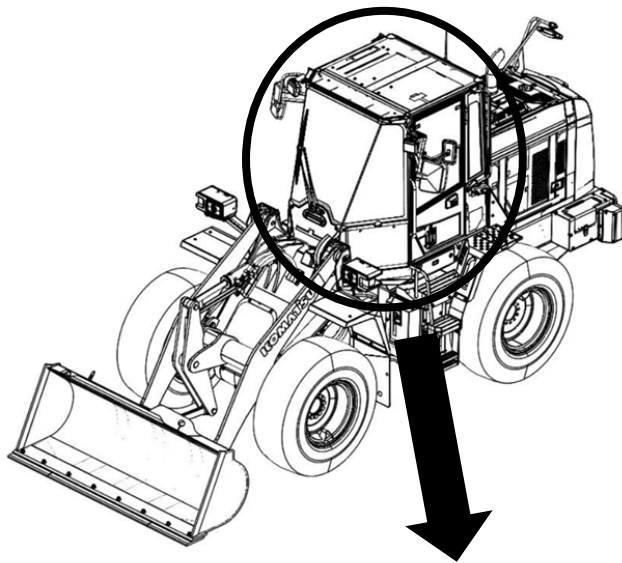

基準不適合発生部品

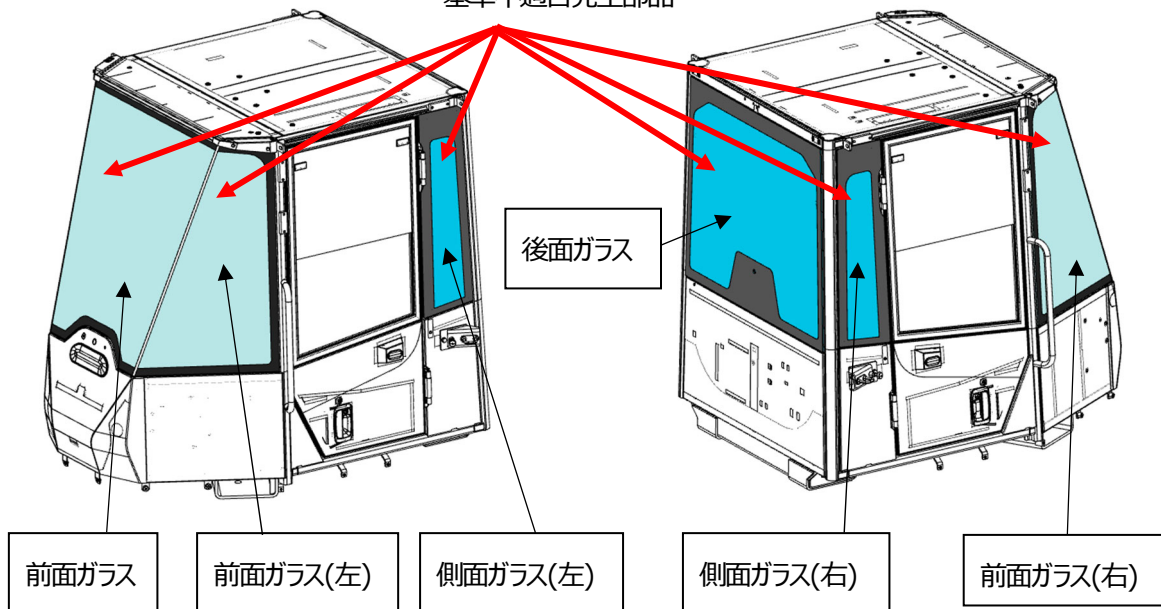

注： ☐ は、交換部品を示す。

ショベル・ローダの前面、後面、および側面ガラス（ドア部除く）において、誤った下塗り剤（プライマー）を使用したため、ガラスの接着力が弱い。そのため、経年により接着力が低下して接着が剥がれて車内に雨水等が浸入し、最悪の場合、ガラスが脱落するおそれがある。

改善措置の内容：

全車両、新品ガラスを適切に取り付ける。

識別： キャブ内のヒューズボックスカバーの裏面に緑色のペイントを塗布する。