


改善箇所説明図

対象車両外観

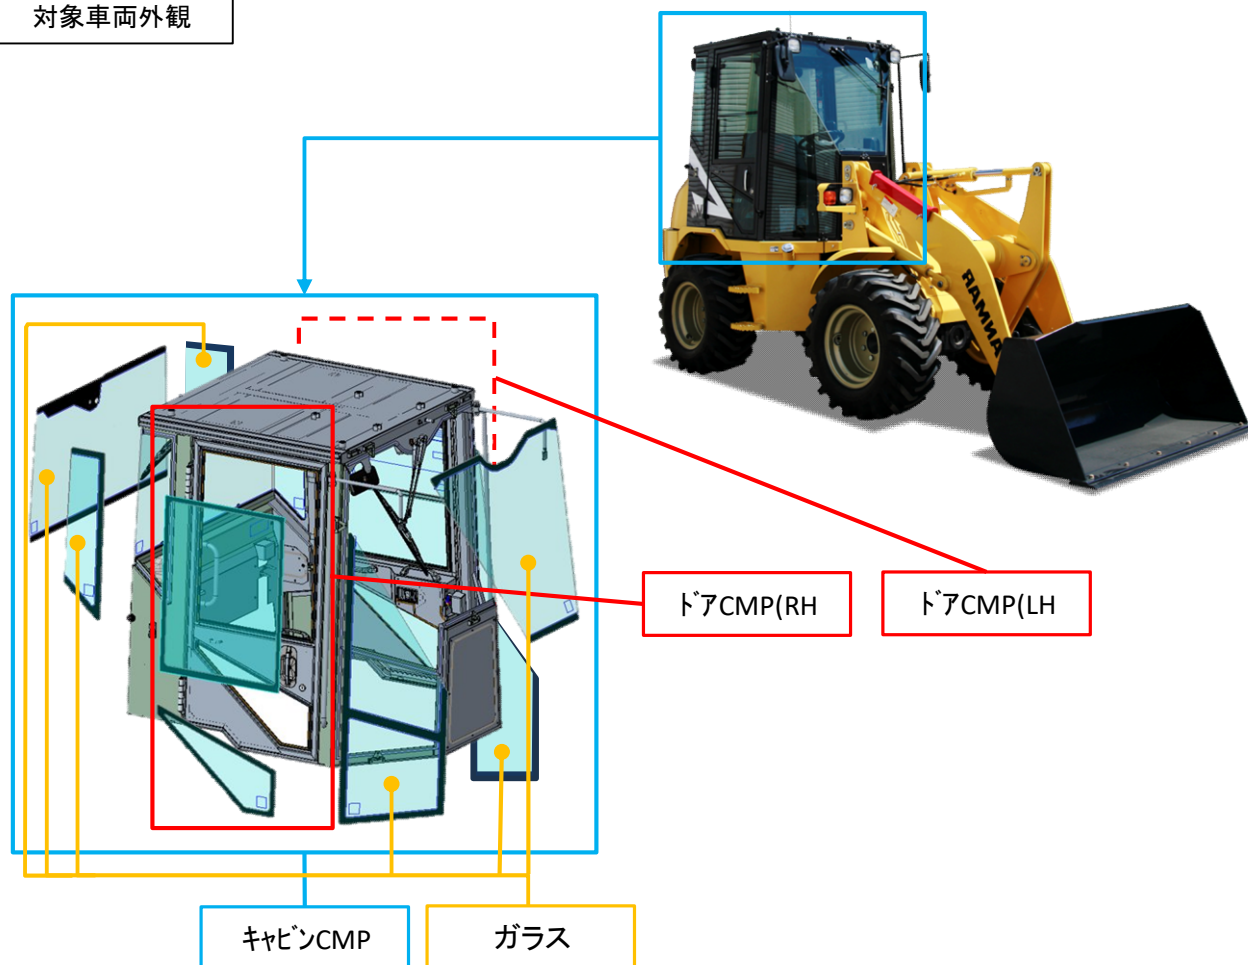

注: は交換部品を示す。

【不具合の内容】

ショベル・ローダの前面、後面、および側面ガラスにおいて、誤った下塗り剤(プライマー)を使用したため、ガラスの接着力が弱い。そのため、経年により接着力が低下して接着が剥がれて車内に雨水等が浸入し、最悪の場合、ガラスが脱落するおそれがある。

【改善の内容】

- 全車両、対象機毎に以下の適切な措置を行う。
- ①キャビンを良品へ交換、もしくは新品ガラスへ交換
 - ②左右ドアを良品へ交換

【識別方法】

フロントフレーム左側支柱部にステッカーNo. 5740を貼り付ける。