




改善箇所説明図

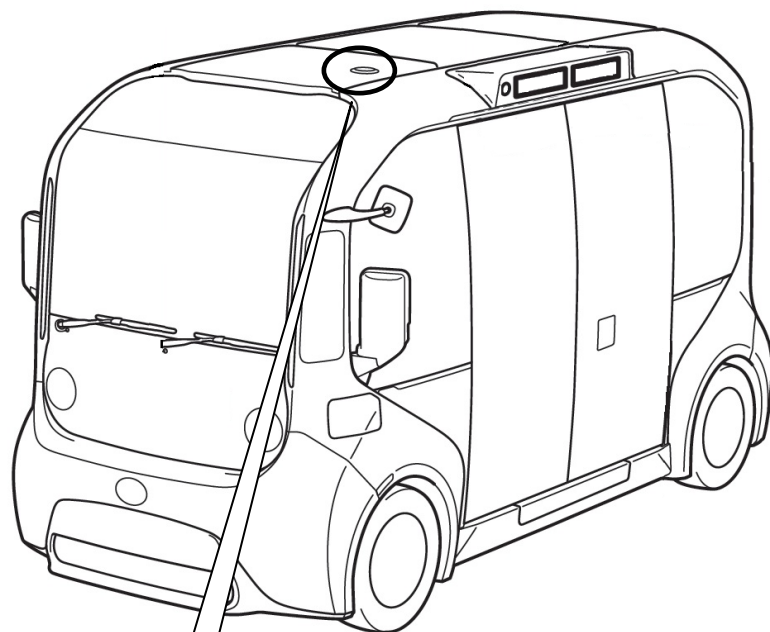

タイヤ空気圧警報コンピュータ

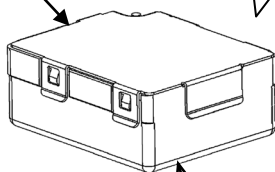

基準不適合発生箇所

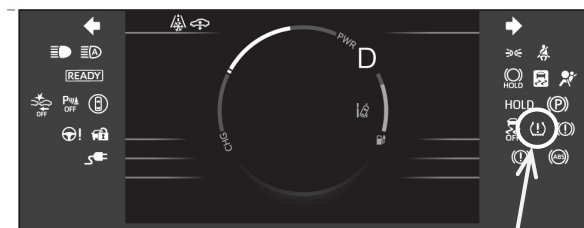

コンビネーションメータ

タイヤ空気圧警告灯

注：[]は修正する部品を示す。

タイヤ空気圧監視装置において、システム異常を検出するプログラムの設定を誤ったため、システム異常が生じた際に低速走行を継続していると、異常判定までの時間が長くなる。そのため、タイヤ空気圧警告灯の点灯が遅れるおそれがある。

改善の内容

全車両、タイヤ空気圧警報コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に“実施済”と表示する。