


改善箇所説明図①

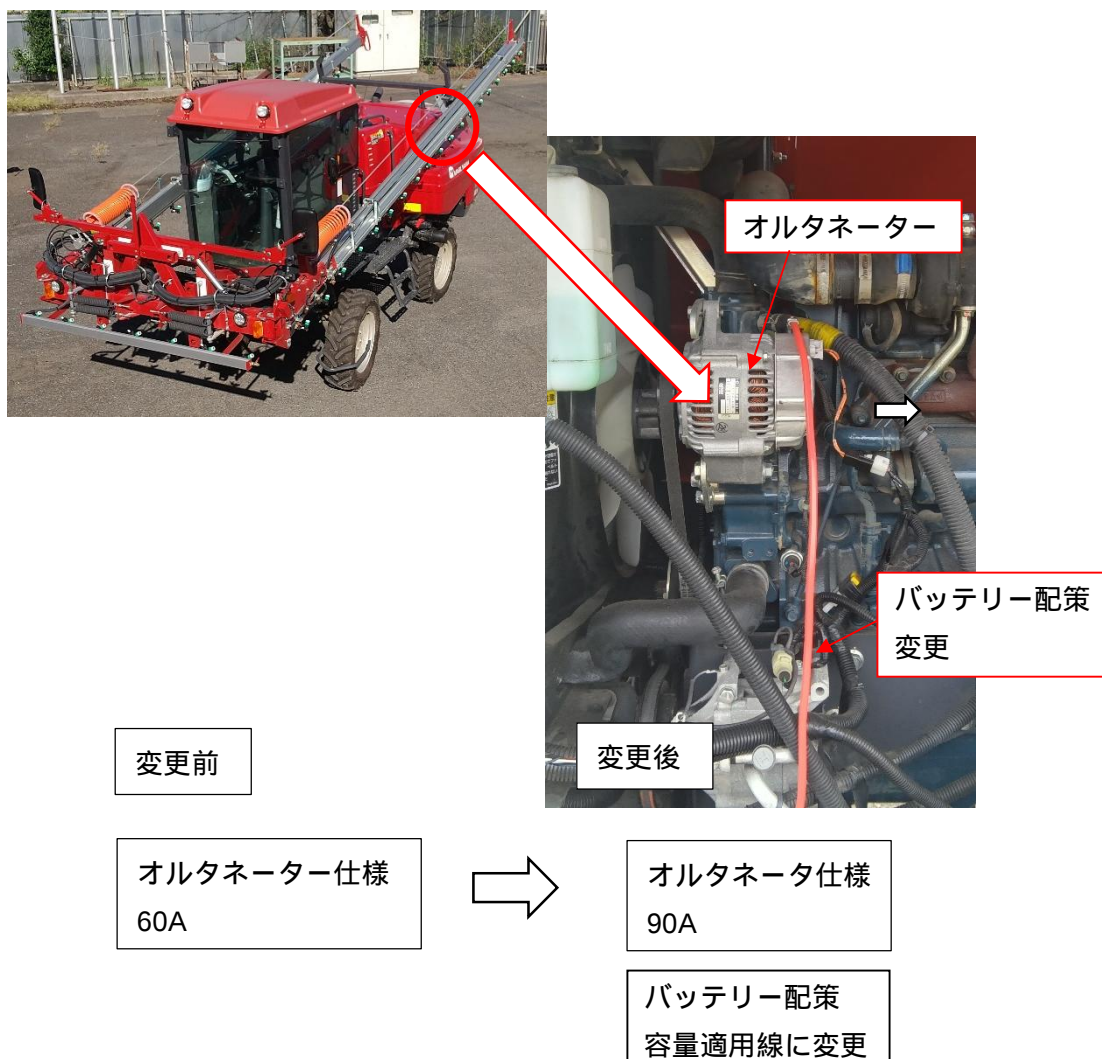

注：□ は交換・追加部品を示す。

電気装置において、オルタネーターの設計検討が不十分なため、使用電力の増加や熱により発電性能が低下し、バッテリーの充電が不足することがある。
そのため、エンジン停止後に再始動ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、オルタネーターおよび充電用配線を対策品に交換する。

識別：製造銘板付近に赤色丸の識別ラベルを貼付する。