




## 改善箇所説明図

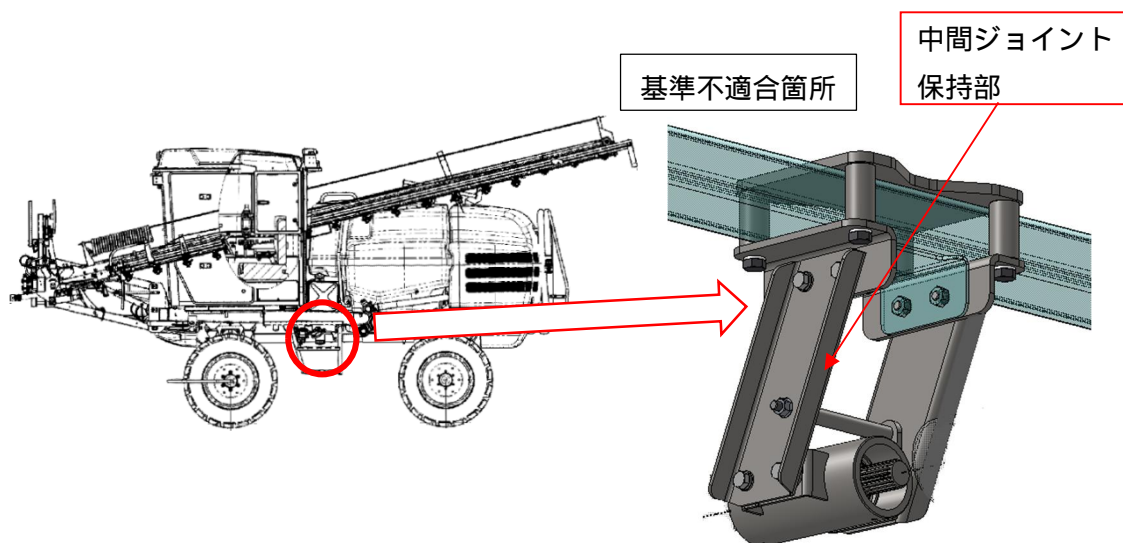

変更前

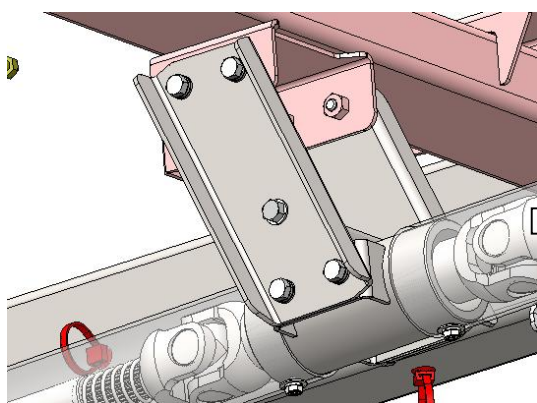

変更後

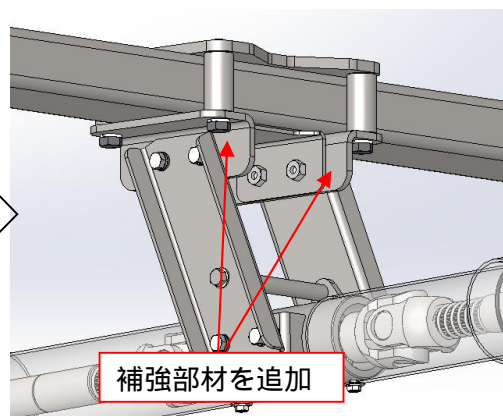

注：□は追加部品を示す。

動力伝達装置（プロペラシャフト）において、中間ジョイント保持部の強度が不足しているため、当該ジョイント保持部に亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して破断し、プロペラシャフトが脱落して、他の交通を妨げるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、中間ジョイント保持部へ補強部材を追加する。

識別：製造銘板付近に赤色丸の識別ラベルを貼付する。

