
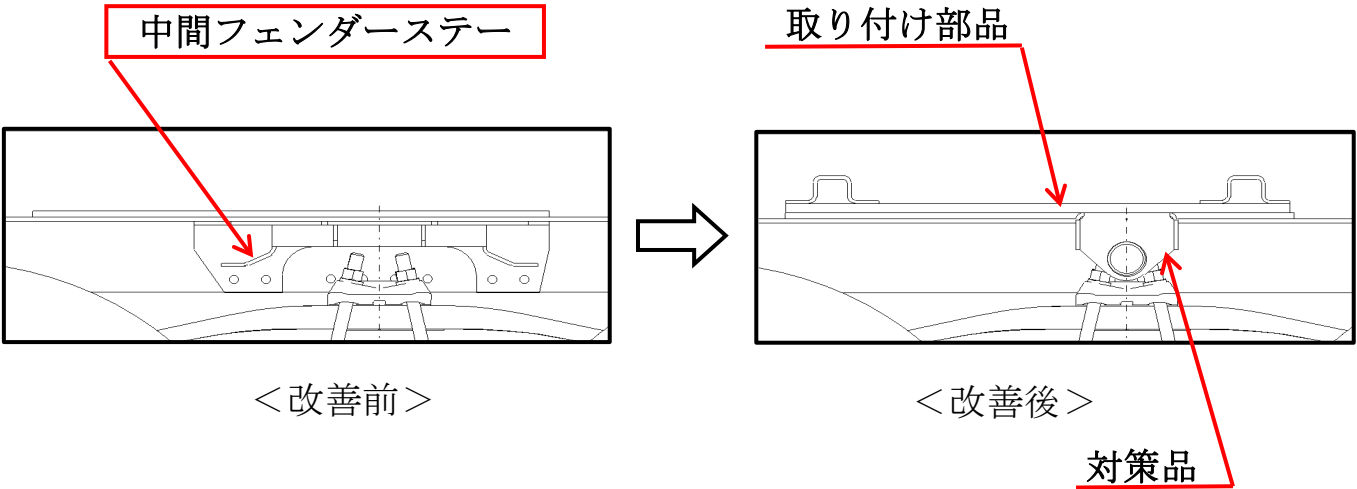


改善箇所説明図

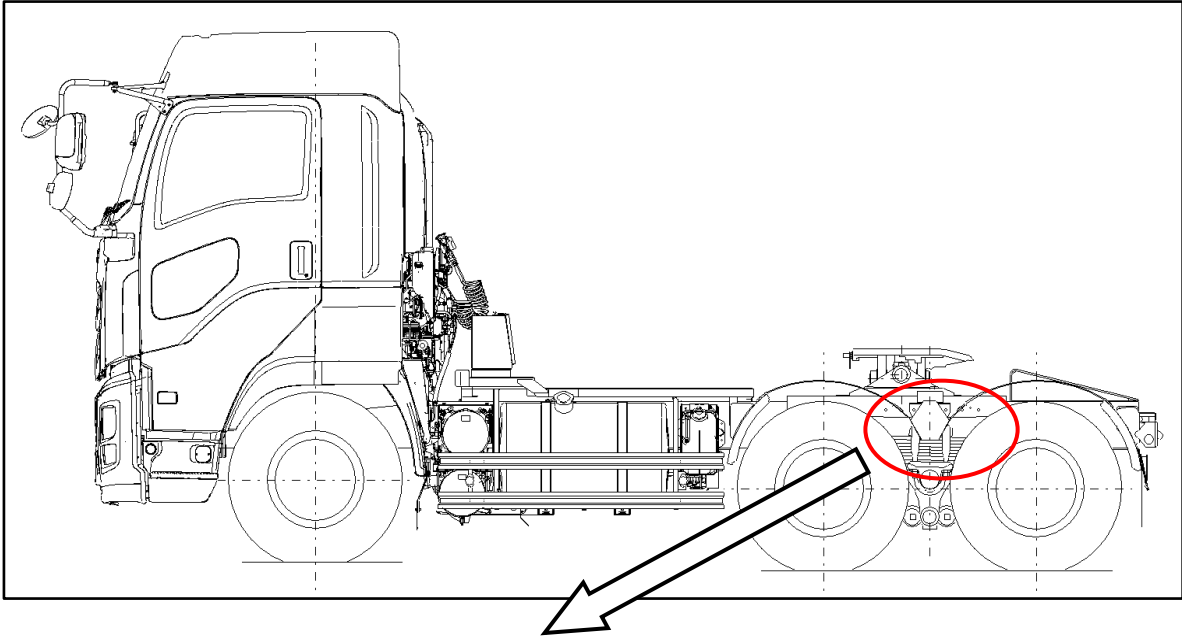

中間フェンダーステアにおいて、強度検討が不十分なため、走行振動により亀裂が発生することがある。
そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進展して破断し、最悪の場合、当該フェンダーステアが脱落して、他の交通を妨げるおそれがある。

改善措置の内容
全車両、中間フェンダーステアを対策品に交換する。

識別： 取り付け部品を追加しているため外観から容易に識別できる。
注： は、交換部品を示す。