


改善箇所説明図

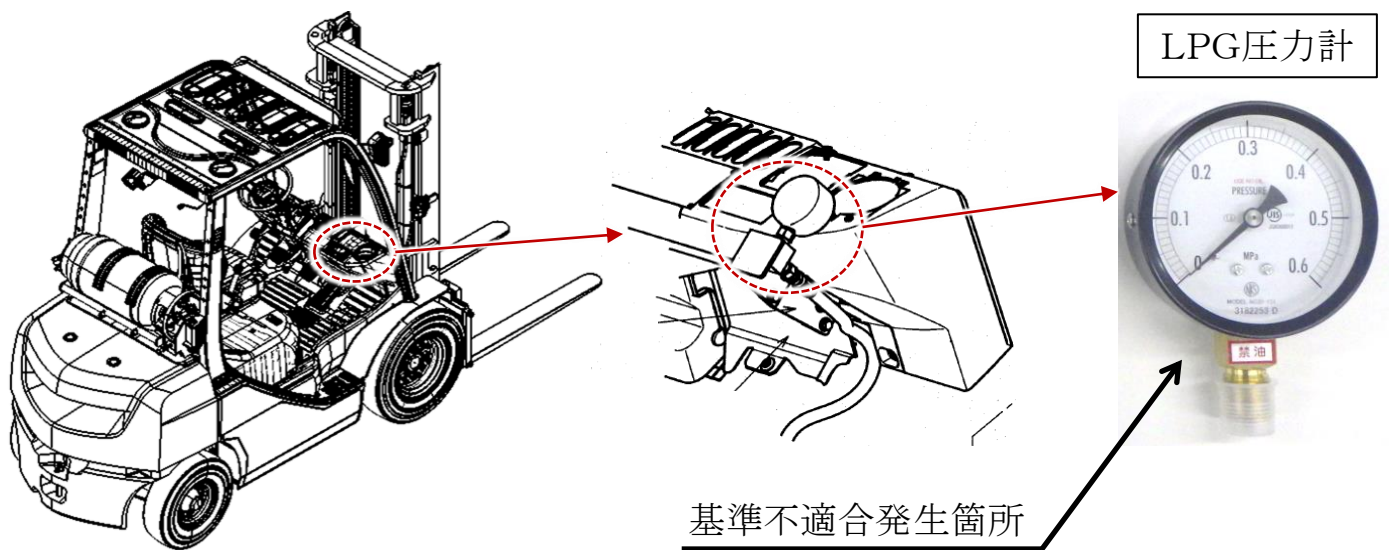

注： は、交換部品を示す。

不具合の内容

エンジン式フォークリフトのLPG圧力計が搭載される車両において、当該圧力計設定時の設計確認が不十分なため、仕様以上の圧力が繰り返し加わると、指針ずれが生じ、実際の燃料量と圧力計の表示が一致せず、燃料が多く表示される。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、燃料切れにより走行不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、適正なLPG圧力計に交換する。

識別

フロントプロテクターの前面にNo.5831のステッカーを貼付する。