



改善箇所説明図

①尾灯

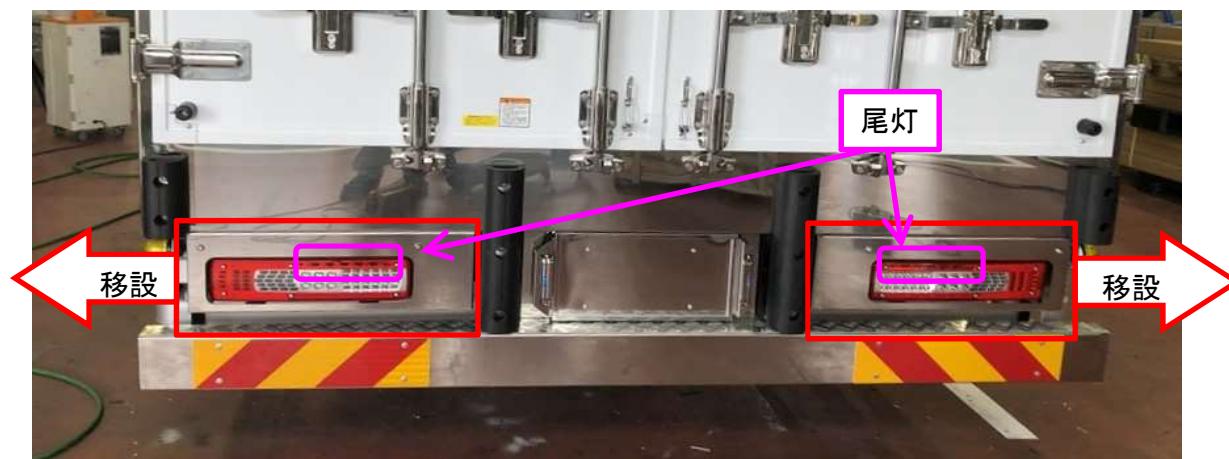

は移設部品を示す。

②後部反射器

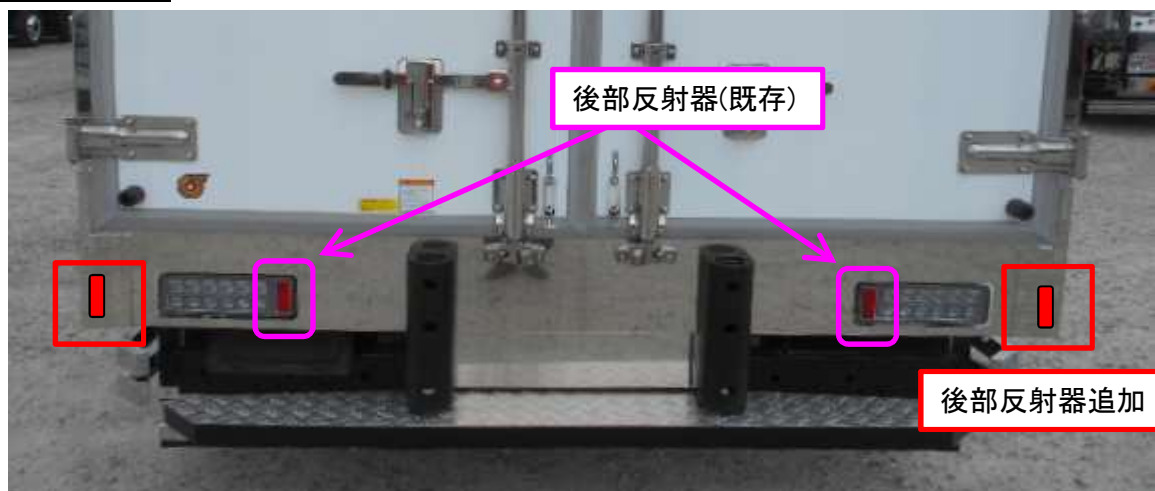

は追加部品を示す。

【不具合の内容】

バン型トラックのリヤコンビネーションランプにおいて、当該ランプの取付指示が不適切なため、尾灯または後部反射器の取付位置が保安基準に適合しない。

【改善の内容】

全車両、次のいずれかの改善措置を行う。

尾灯：リヤコンビネーションランプのブラケットを交換し、適切な位置に修正する。(改善①)

後部反射器：適切な位置に後部反射器を追加する。(改善②)

【識別方法】

改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5840のステッカーを貼付する。