



対策箇所説明図

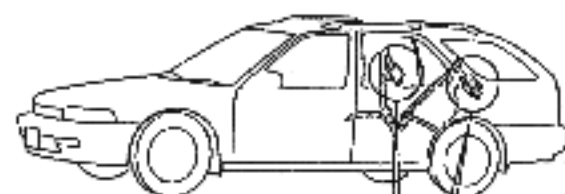


右側装飾を示す

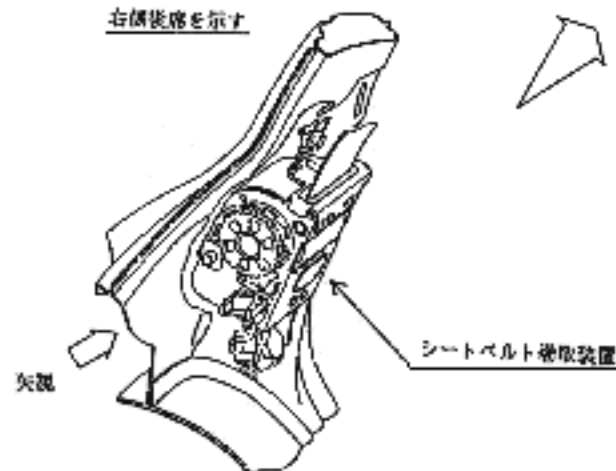

シートベルト巻取装置

矢視

矢視図

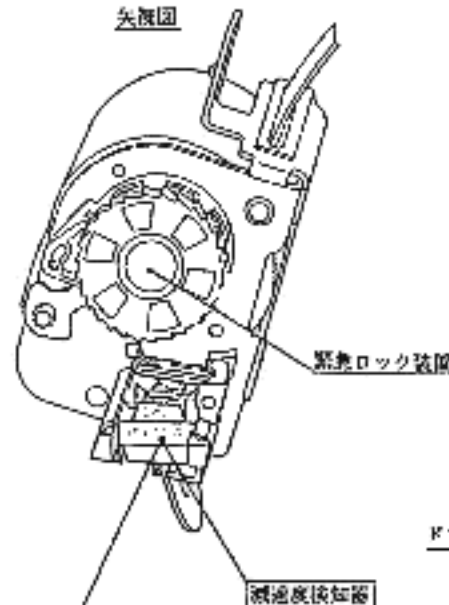

緊急ロック装置

減速度検知器

欠陥発生箇所

取付角度が不適切なため、車両を傾斜させた場合、緊急ロック装置が作動し、シートベルトが引き出せない。

対策内容

減速度検知器を対換品と交換する。

センターピラー

ドアストライカー



個別表示

運転席側の窓枠センターピラー、ドアストライカー下部に個別シールを貼付する。

注： 内は交換部品を示す。