



対策箇所説明図

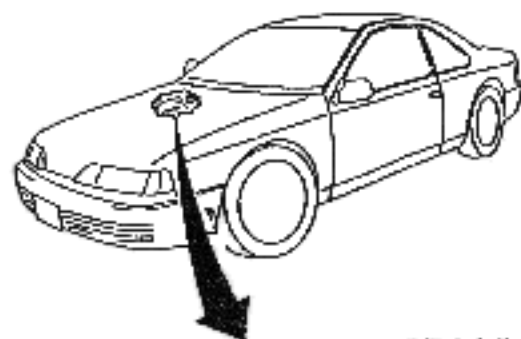

(原動機室右後部略図)

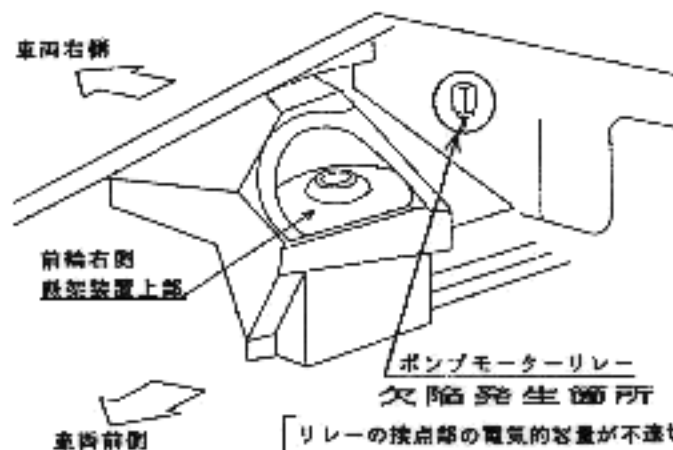

リレーの接点部の電気的容量が不適切なため、高温下において、渋滞低速走行を続けると、最悪の場合、接点が溶着するおそれがある。

注： 内は対策部品を示す。

対策前



対策後



対策内容

全車両、当該ポンプモーターリレーを取り外し、対策用のポンプモーターリレー及びリレー用配線を取り付ける。