


対策箇所説明図

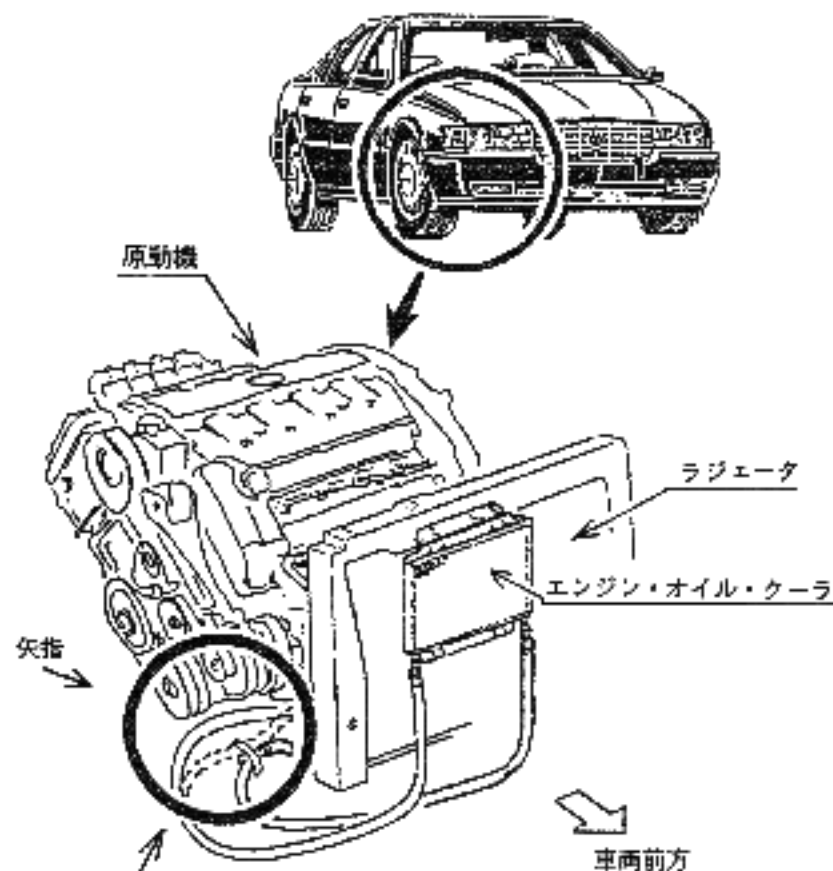

欠陥発生箇所

エンジン・オイル・クーラのアウトレット・ホースが
エア・コンディショナ用コンプレッサのクラッチと干渉する。

<対策内容>

アウトレット・ホースを保持バンド（樹脂製）で固定
するとともに、損傷しているものは新品と交換する。

矢指図

