


改善箇所説明図

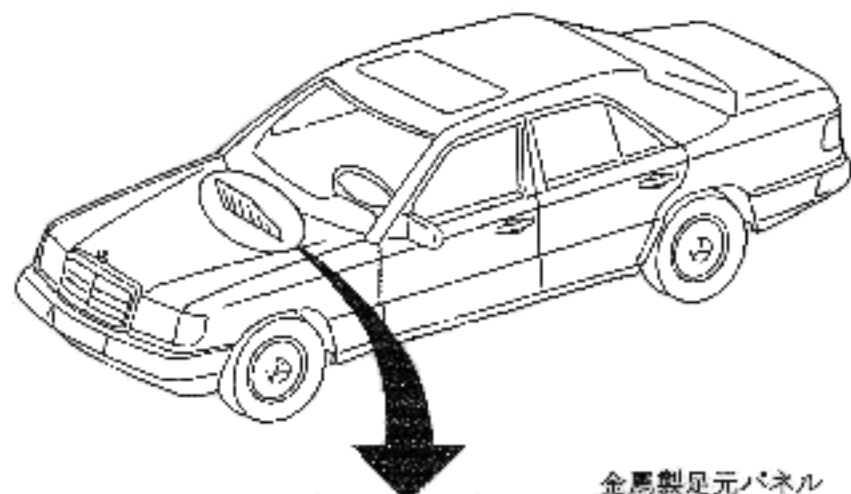


金属製足元パネル

基準不適合発生箇所

助手席側の金属製足元パネルの角部がエアバッグ装置の配線と接触する可能性があるため、配線が損傷することがあり、最悪の場合、エアバッグが誤作動するおそれがある。

改善前

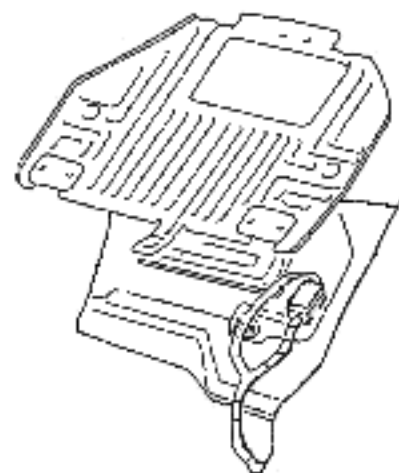

改善後



改善内容

全車両、金属足元パネルの角部にプロテクターを取り付けると同時に当該配線をクランプで固定する。