



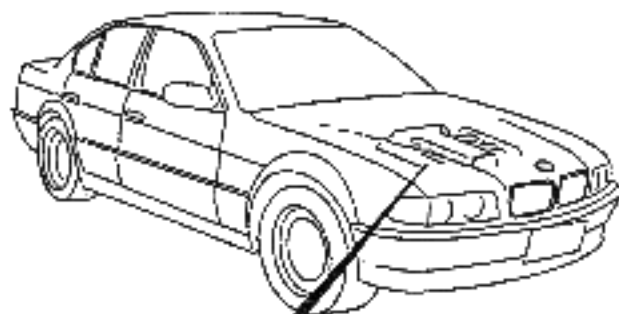


注別

1. 型式E-GF40の類別001, 002及び
型式E-GK50の類別001, 002の場合：
エンジンルーム内のフェーズボックス
カバー裏側に白色ペイントを塗布
2. 型式E-GF40の類別003, 004及び
型式E-GK50の類別003, 004の場合：
エンジンルーム内のリレーボックス
カバー裏側に白色ペイントを塗布

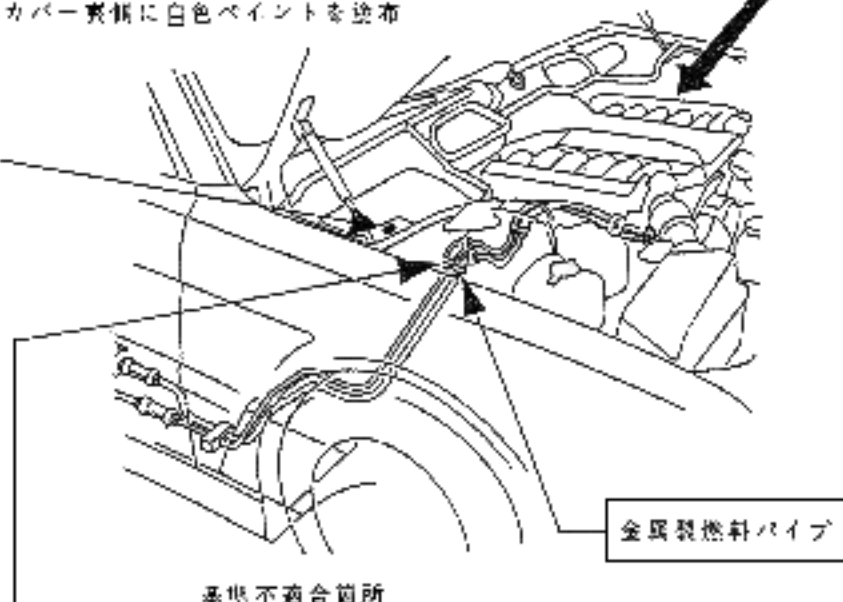

不適合箇所

エンジンルーム内の金属製燃料パイプの接続形状が不適切なため、車両の振動等により当該パイプに接続するゴム製燃料ホースが損傷し、そのままの状態で使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。

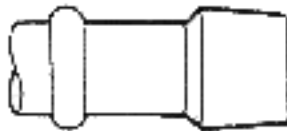対策前	対策後
金属製燃料パイプの接続形状 	対策内容 金属製燃料パイプを対策品と交換する。 

注：



は交換部品を示す