


対策箇所説明図

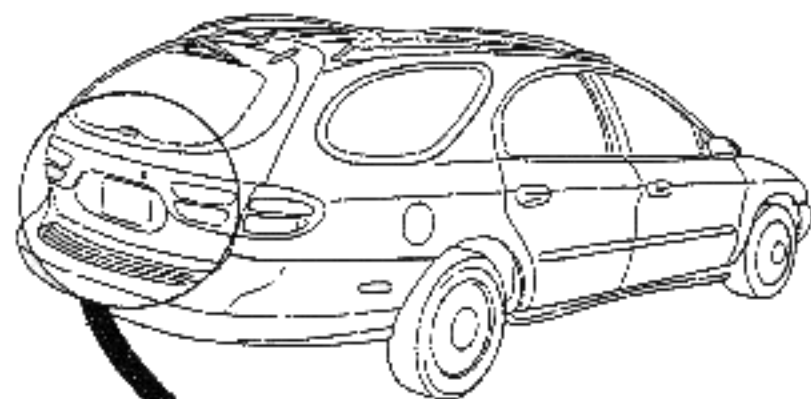

不具合発生箇所


番号灯

番号灯電球のワット数設定が高すぎるため、長時間点灯すると、当該番号灯のレンズ及び電球ソケットが熱により溶損するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電球を対用品と交換するとともに、当該レンズ及び電球ソケットを点検し、溶損が生じているものは、新品と交換する。

識別のためのシール
(黄色)を貼付する。

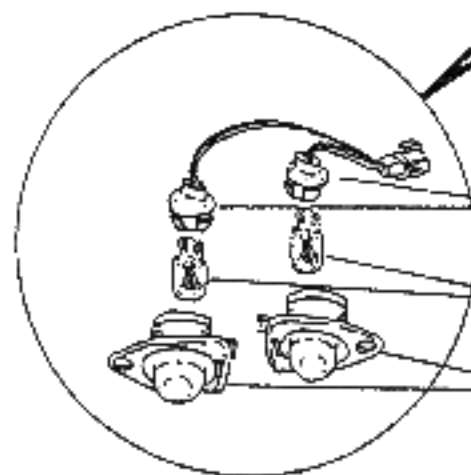

電球ソケット

番号灯電球

電球保護カバー(レンズ)

内は交換部品を示す。