



改善箇所説明図

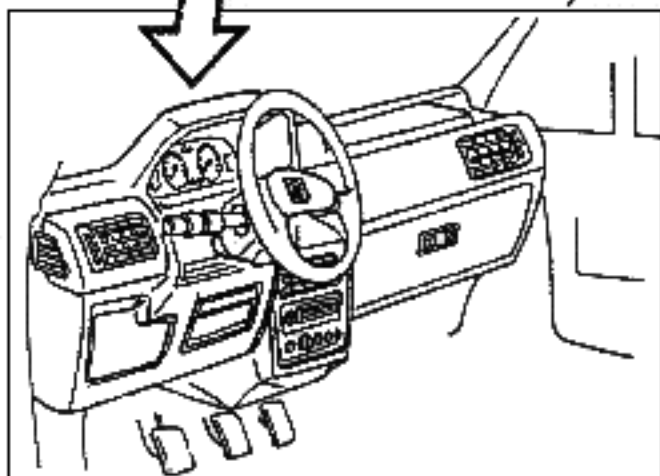


基準不適合発生箇所

ステアリングコラムの下側の電気配線の取付方法に不適切なものがあり、配線とステアリングシャフトが接触することにより、配線の被覆が損傷する恐れがある。

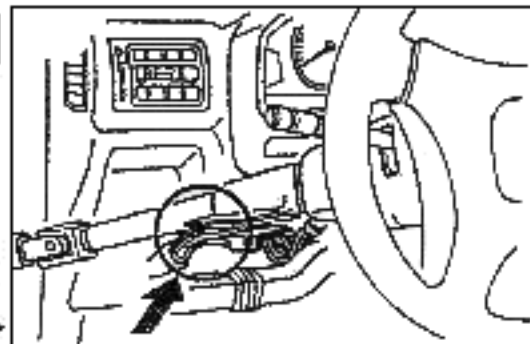

対策内容

当該電気配線を点検し、バンドで固定する。

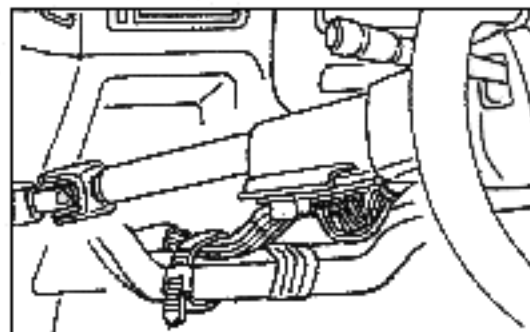

作業終了識別

上記作業終了後、フェーズボックスを固定しているビスネジ頭部に、黄色いペイントマークを施す。

