


対策箇所説明図




対策後

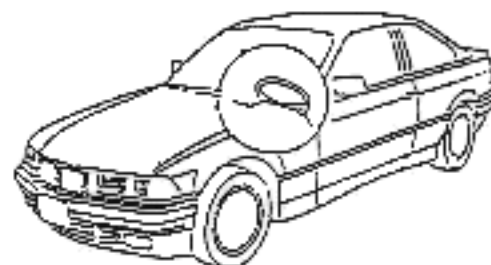

対策内容

全車両、コンタクトリングのステアリングホイール側に表示されている白文字番号を点検し、1から47までのコンタクトリングが装着されているものは48以降の対策品と交換する。

コンタクトリング

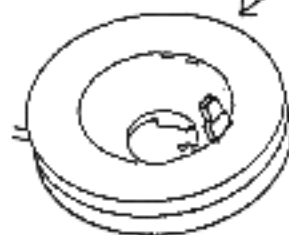

基準不適合発生箇所

（コンタクトリングの作動不良によりステアリングハンドルの回転が悪くなる。）

