



対策箇所説明図

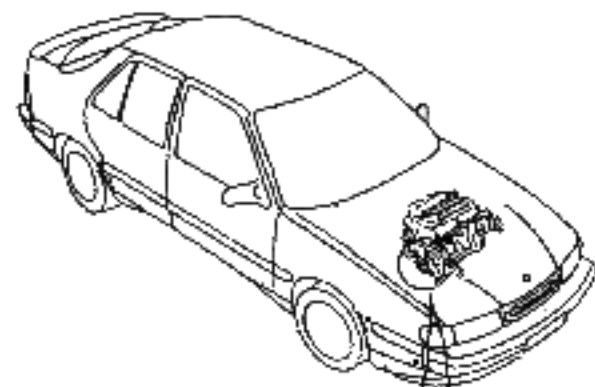

基準不適合発生箇所

原動機の発電機などの補機類を駆動するためのクランクシャフトプーリーに強度不足のものがあり、そのままの状態で使用を続けると当該プーリーのダンパーラバー部に亀裂が生じ、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

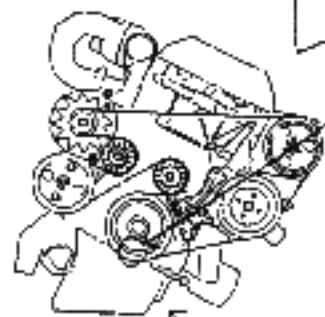

クランクシャフトベルトプーリー

対策前	対策後
対策内容 内側ハブ部に914319の番号が打刻されていないクランクシャフトベルトプーリーが取り付けられていた場合は、対策品と交換する。	

注：



内は識別箇所（部品番号にて識別）