



対策箇所説明図

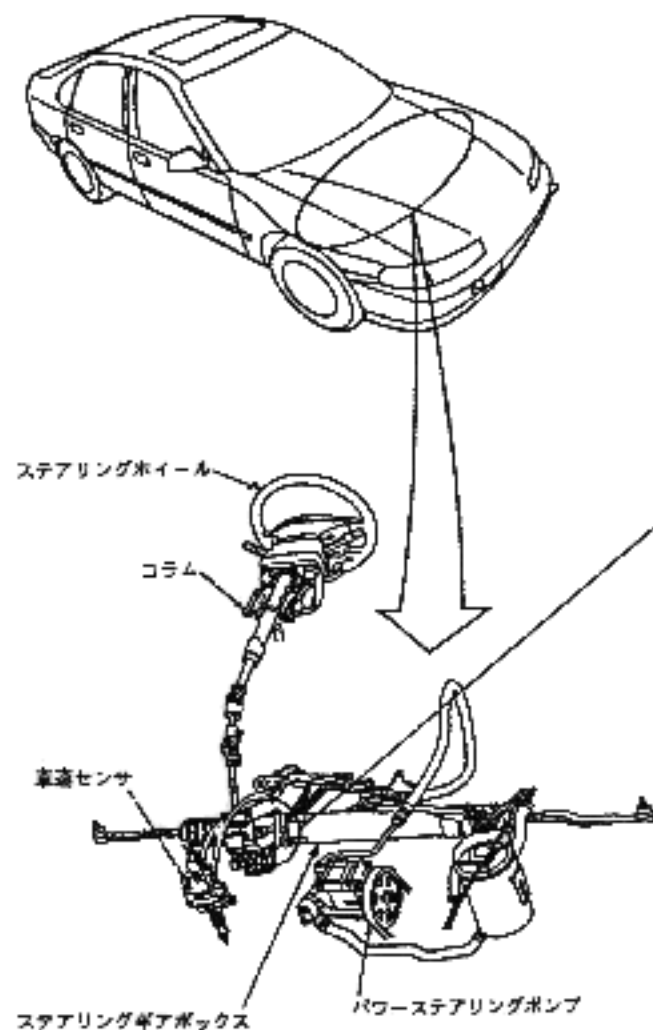

基準不適合発生箇所

ステアリングギアボックスの右側を車体に固定するボルトの締付けトルクが不足しているため、ボルトが緩み、ギアボックスの右側が車体から外れるおそれがある。

対策内容：全車両、当該取付ボルトを規定のトルクで締付ける。

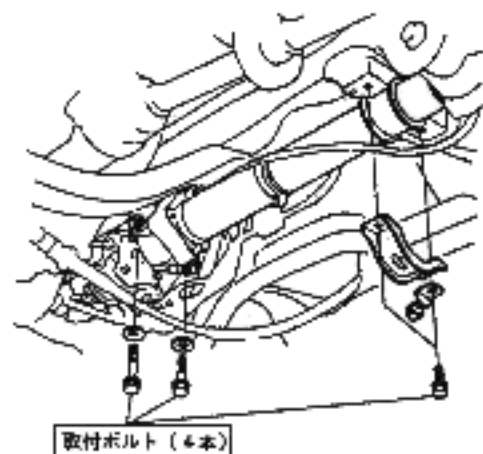

備考：4本の取付ボルトの頭部に赤色ペイントを塗布する。

注： は対策箇所を示す。