
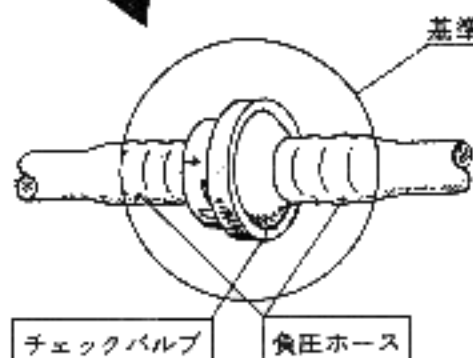


改善箇所説明図

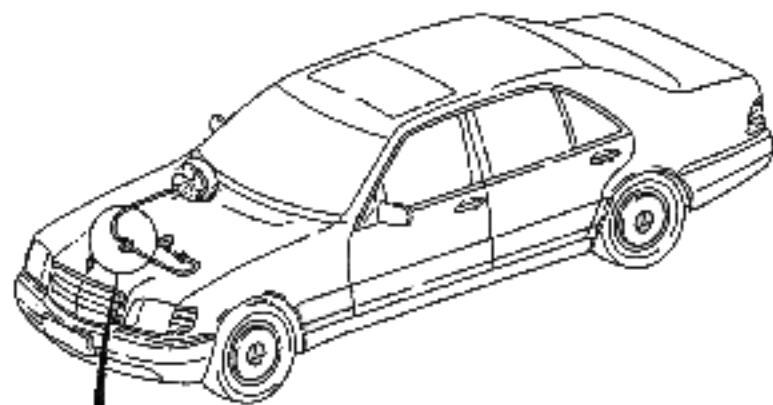


ブレーキ倍力装置の負圧ホースの成形が不適切なため、チェックバルブ（逆流防止弁）が折損し、ブレーキ倍力装置が働かなくなり、通常の臨力ではブレーキの効きが悪くなるおそれがある。

注： は交換部品を示す。


改善前

ブレーキ倍力装置

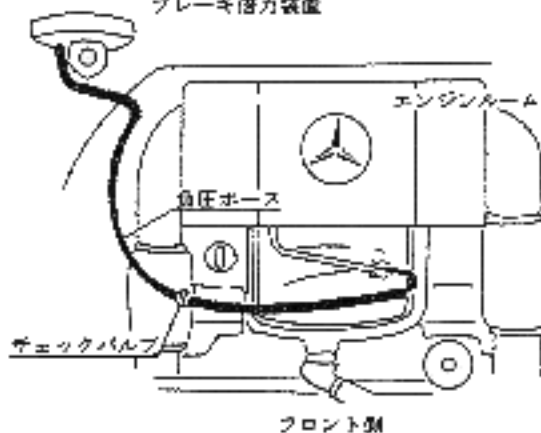

改善後

ブレーキ倍力装置

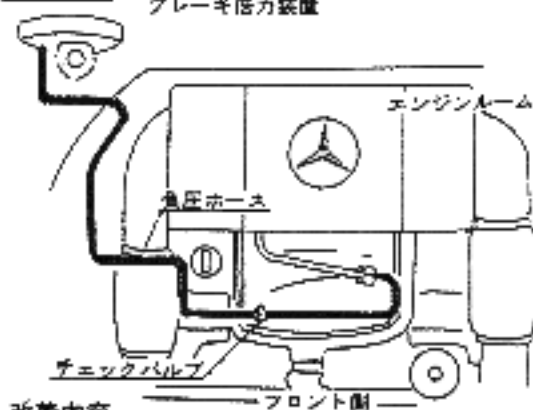

改善内容

全車両、当該ホース及びチェックバルブを対策品と交換する。