



改善箇所説明図

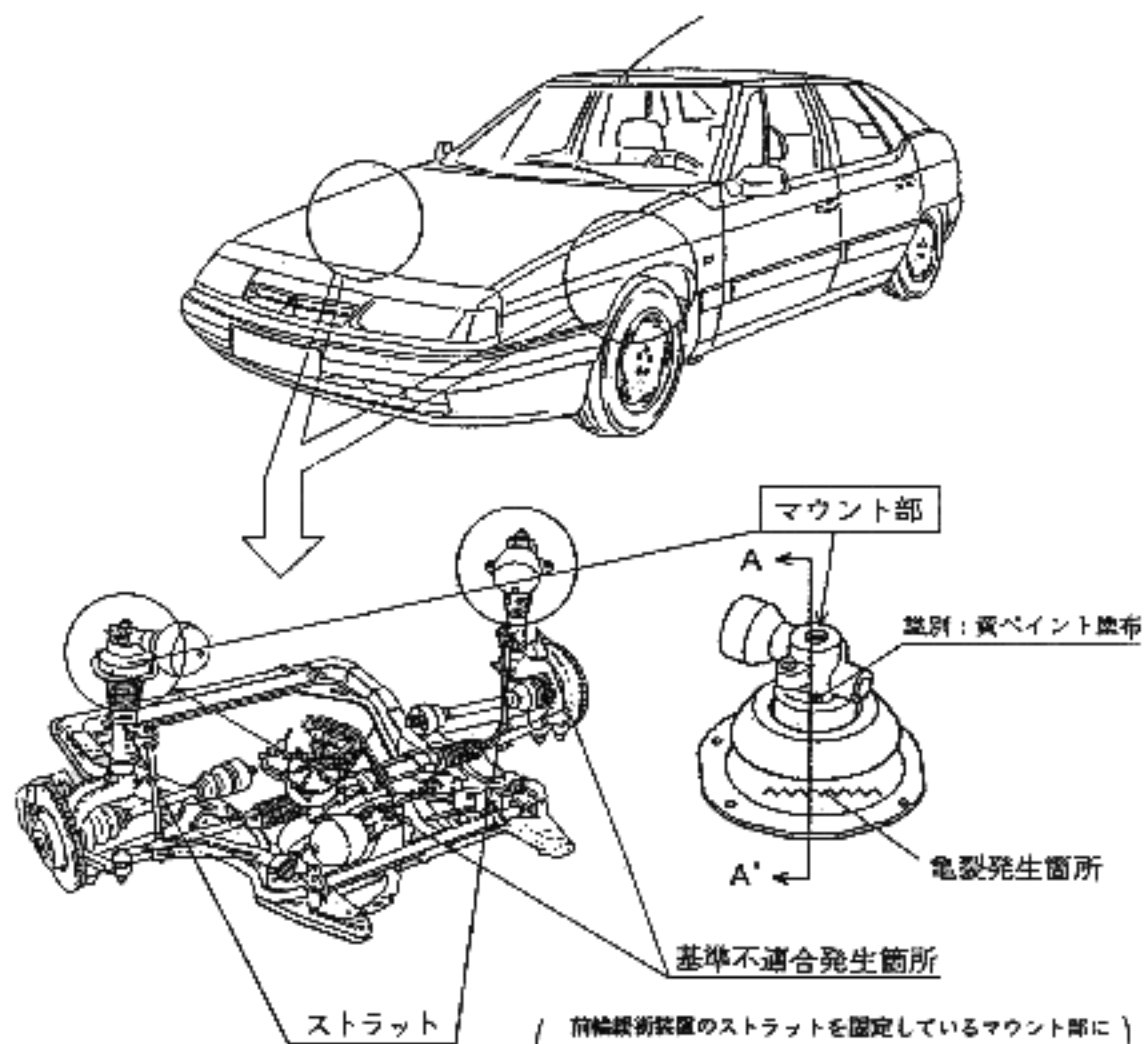


前輪懸架装置のストラットを固定しているマウント部に強度不足のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該マウント部のラバーに亀裂が発生し、最悪の場合、ストラットが抜け走行不能に至るおそれがある。

マウント部(A-A'断面)

改善前

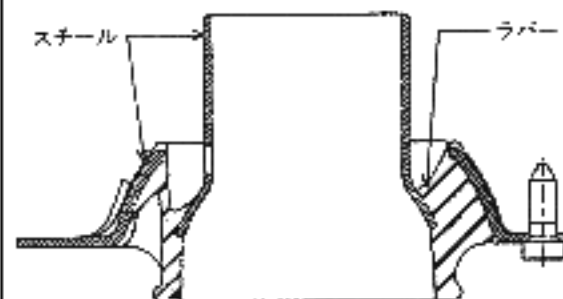

改善後

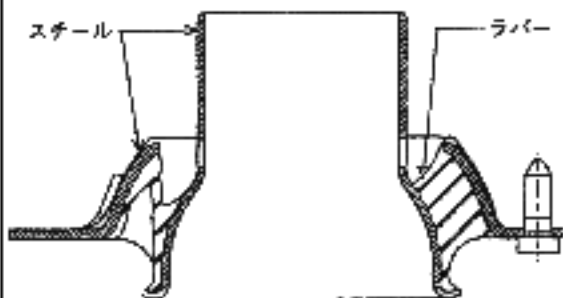

改善内容

全車両、当該マウント部を対照品と交換する。

注：□は交換部品を示す。