



改善箇所説明図

基準不適合発生箇所

左側フエンダー下の電気配線カバーの取付け方などに不適切なものがあり、そのままの状態では使用を続けると、電気配線カバーがバンパー取付けステーに接触し、損傷することがあり、最悪の場合、発熱して火災に至るおそれがある。


対策内容

全車両、当該電気配線を点検し、バンパー取付けステーにゴムカバーを取付ける。

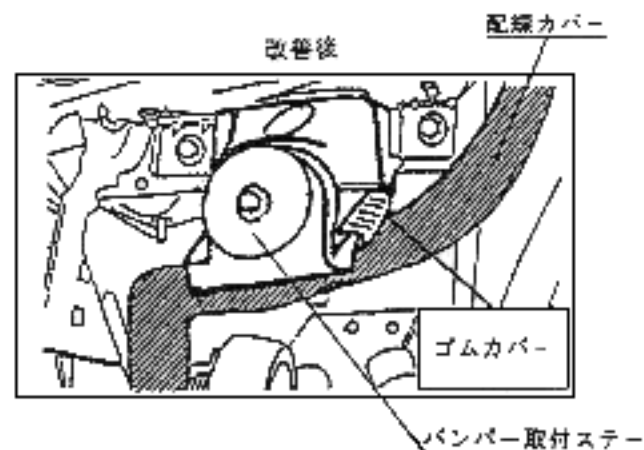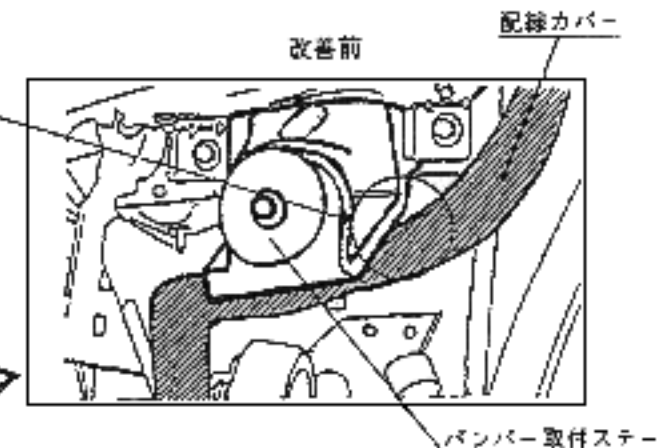

作業終了識別

上記作業終了後、エンジンルーム内左側にある黒いリレーボックスの左側に黄色いペイントマークを施す。

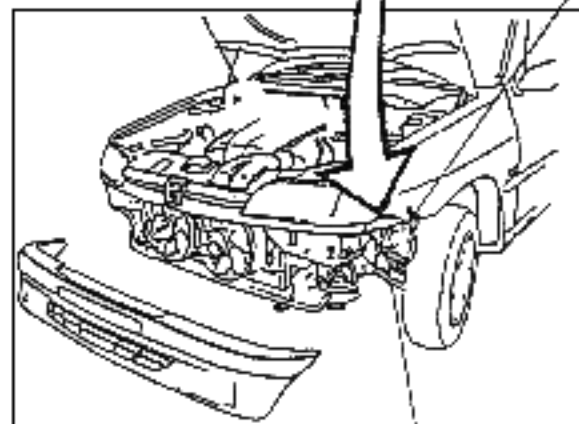

バンパー取付ステー