
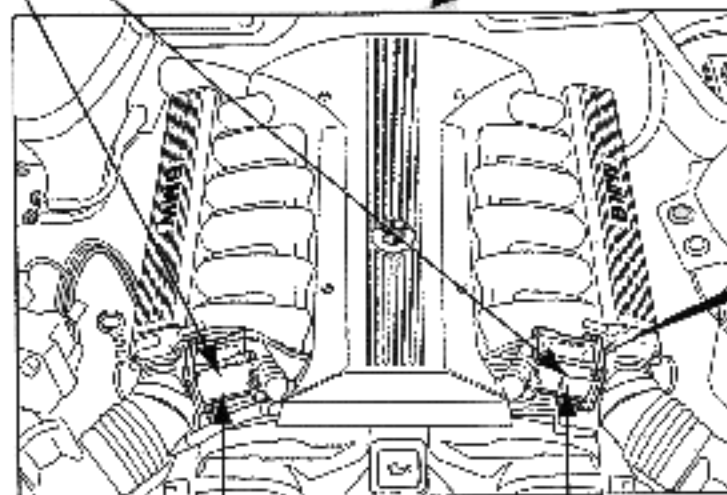


改善箇所説明図


基準不適合箇所

原動機の電子制御式スロットルバルブを作動させるためのモーター内部のメッキが不適切なため、外気温が高い状態で渋滞中の走行を繰り返した場合、メッキが剥がれて当該スロットルバルブが作動しなくなり、通常の走行ができなくなるおそれがある。

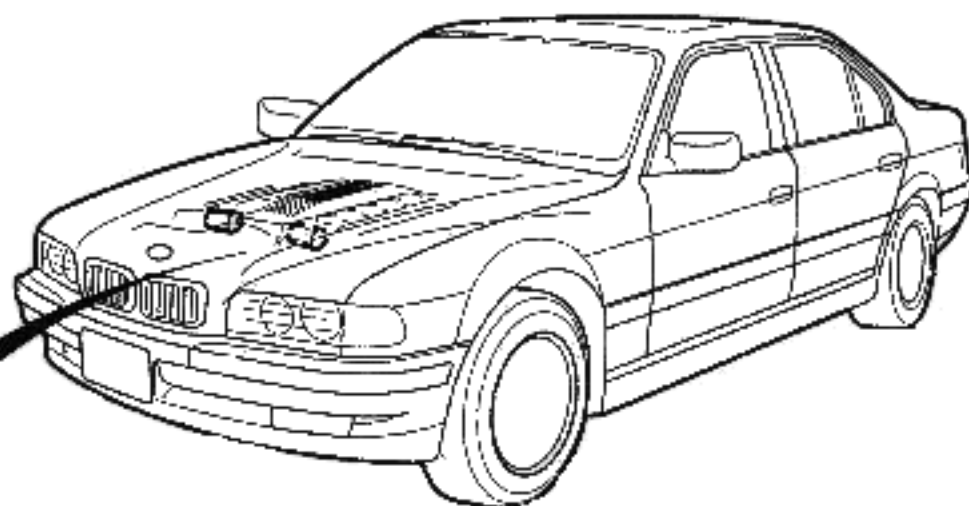

スロットルバルブ本体

改善後

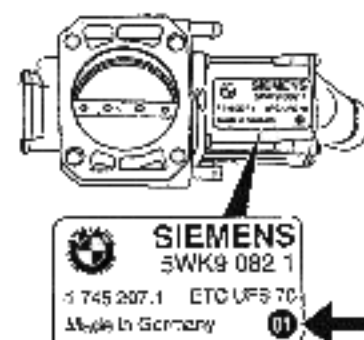

識別

スロットルバルブ本体に貼付されている製造メーカーラベルの右下部分の 01 マークで対策品の識別をする。

対策内容

スロットルバルブ本体を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す