

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前席シートベルト巻取装置が傾いた状態で取付られているものがあるため、傾斜地等でシートベルトのロック装置が作動し、シートベルトが引き出せなくなるおそれがある。

前席シートベルト
巻取装置

ベルト

腰部シートベルト


矢視

車両前方

< 矢 視 図 >

改 善 前


取付不適切なものがある。

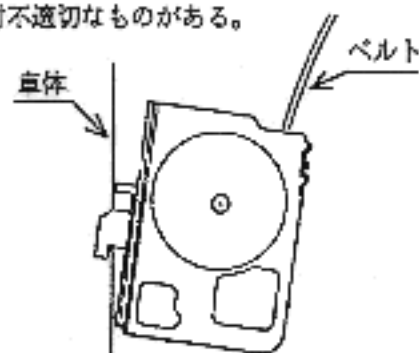

改 善 後

<改善内容>

シートベルト巻取装置の取付状態を点検し、不適切なものは修正する。

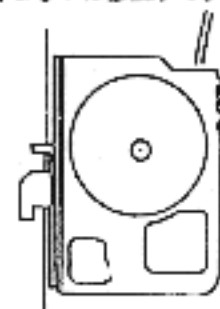

< 鑑 別 >

腰部ベルトのアンカーボルト頭部に白ペイント塗布。

