



改善箇所説明図

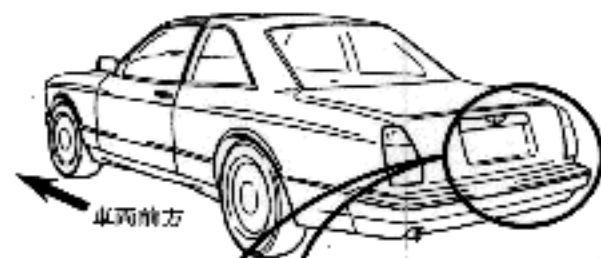


車両前方

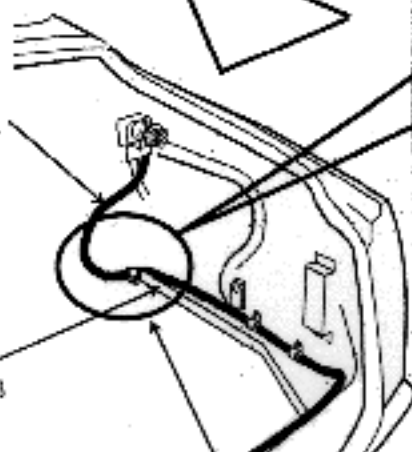

基準不適合発生箇所

電気装置のバッテリー配線の取回しが不適切なため、後部トランク内の鋼板と干渉し、そのままの状態で使用が続けると、当該配線の被覆が損傷して短絡するものがあり、最悪の場合、火災にやうおそれがある。

改善前

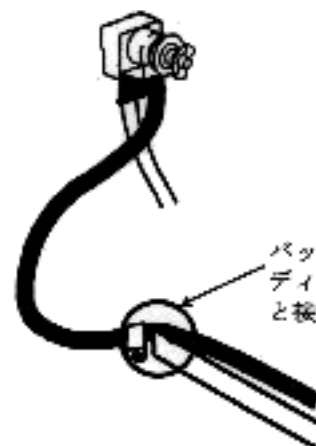

バッテリー配線がボディ鋼板折返し部と接触する。

改善後



改善内容

全車両、当該配線の取回し位置を変更して隙間を確保する。

また、当該配線が損傷しているものは良品と交換する。