



基本不適合箇所

舵取り装置のパワーステアリング・ポンプ用プーリー、の材質が不適切なため、そのまゝの状態で使用を続けると、当該プーリーの取付けボルトの周辺に亀裂が生じ、最悪の場合、当該部位が破損し、パワーステアリングの機能が損なわれるおそれがある。

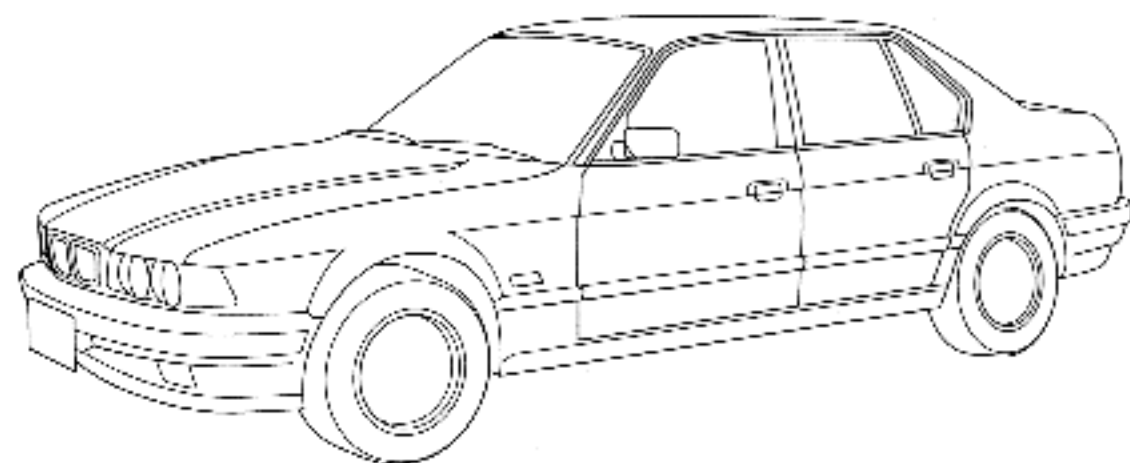

改善の内容
全車両を点検し、当該プーリーが樹脂製のものは対策品に交換する。

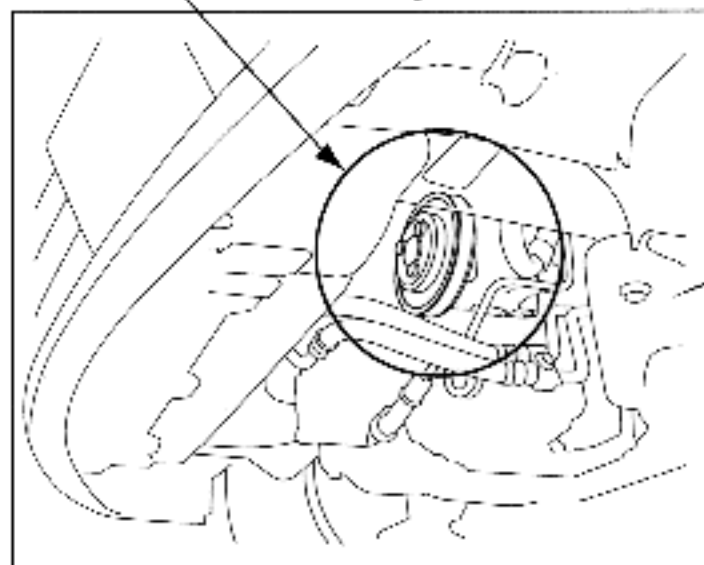

改善前	改善後
識別：樹脂製	識別：金属製

注： ☐ は交換部品を示す