



改善箇所説明図

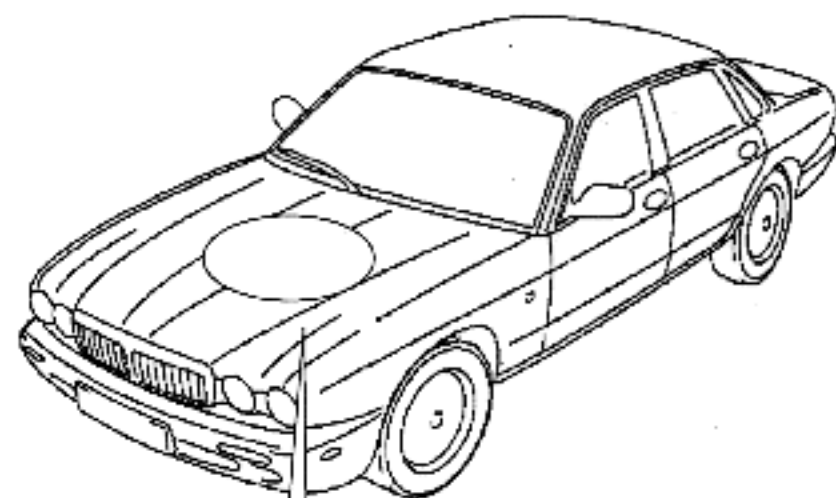

原動機の回転数を調整するアクセルワイヤ調整ナットの取付け方法が不適切なため、アクセル操作により、最悪の場合、当該調整ナットが取付けブラケットから外れ、原動機の回転が上がらなくなるおそれがある。

〔基準不適合発生箇所〕

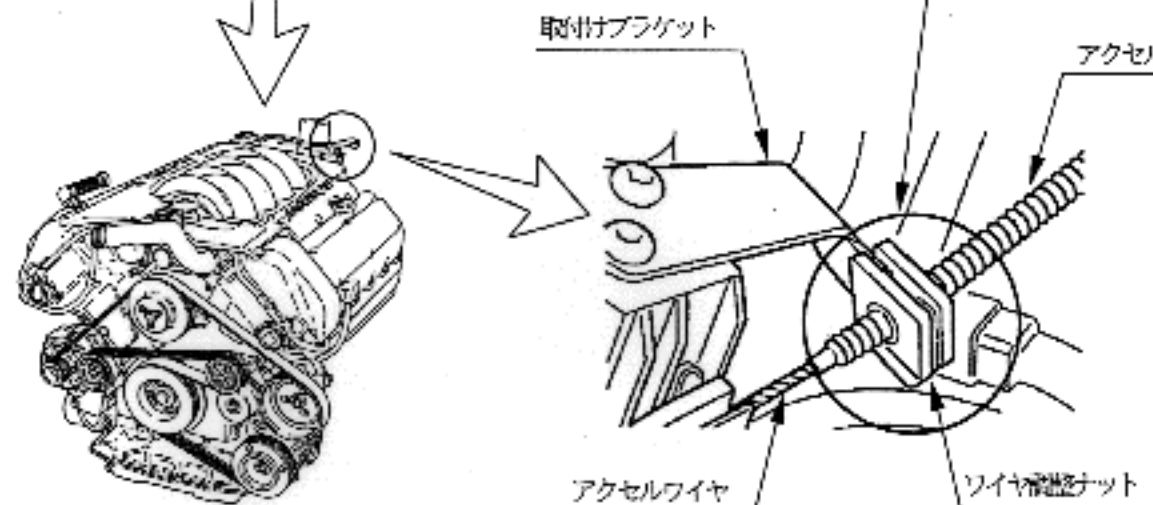


アクセルワイヤと取付けブラケット部位

対策内容

全車両、当該調整ナットと取付けブラケットをタイストラップで共締めする。

タイストラップ

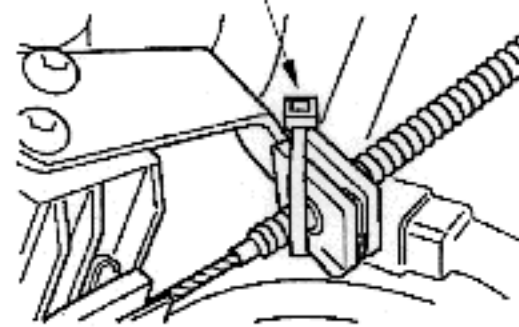

注： 内は追加部品を示す。