



改善箇所説明図①

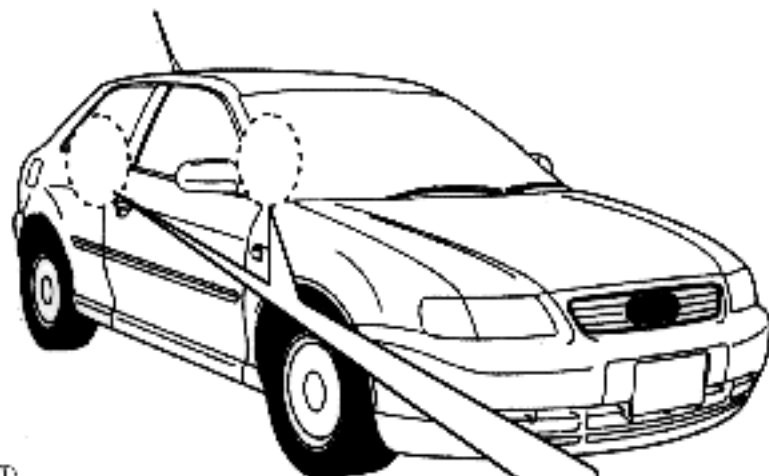

基準不適合発生箇所①


座席ベルト(車体パネル)

後部外側座席用の座席ベルト巻取り装置が取付けられている車体パネルの強度が不足しているため、そのままの状態では、悪路走行等の走行を続けると、走行時の振動等により、最悪の場合、当該車体パネルに亀裂が入り、座席ベルトの機能が損なわれるおそれがある。

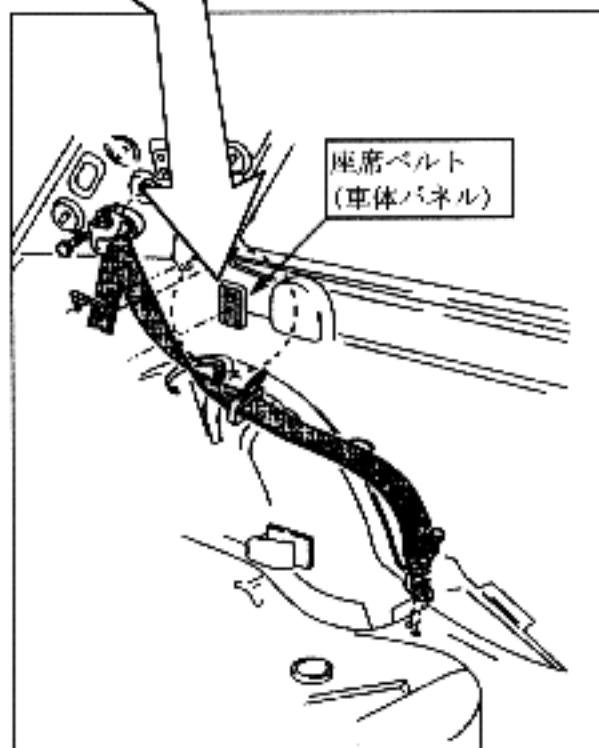

(改善内容①)

全車両、当該車体パネルに補強板を取付ける。

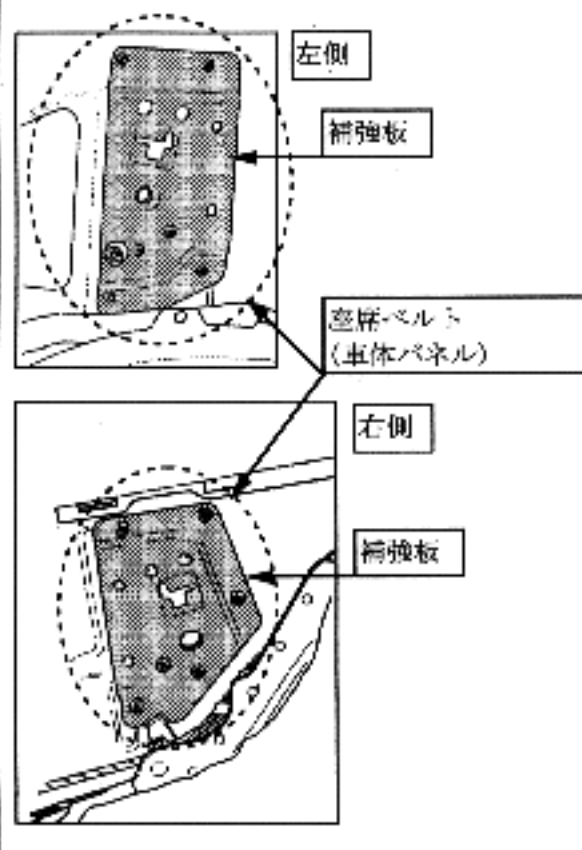

(作業終了の識別①)

運転席ドア内側、上部ドア・ヒンジ付近に黄色又は白色のペイントで識別マークを付ける。