


改善箇所説明図②

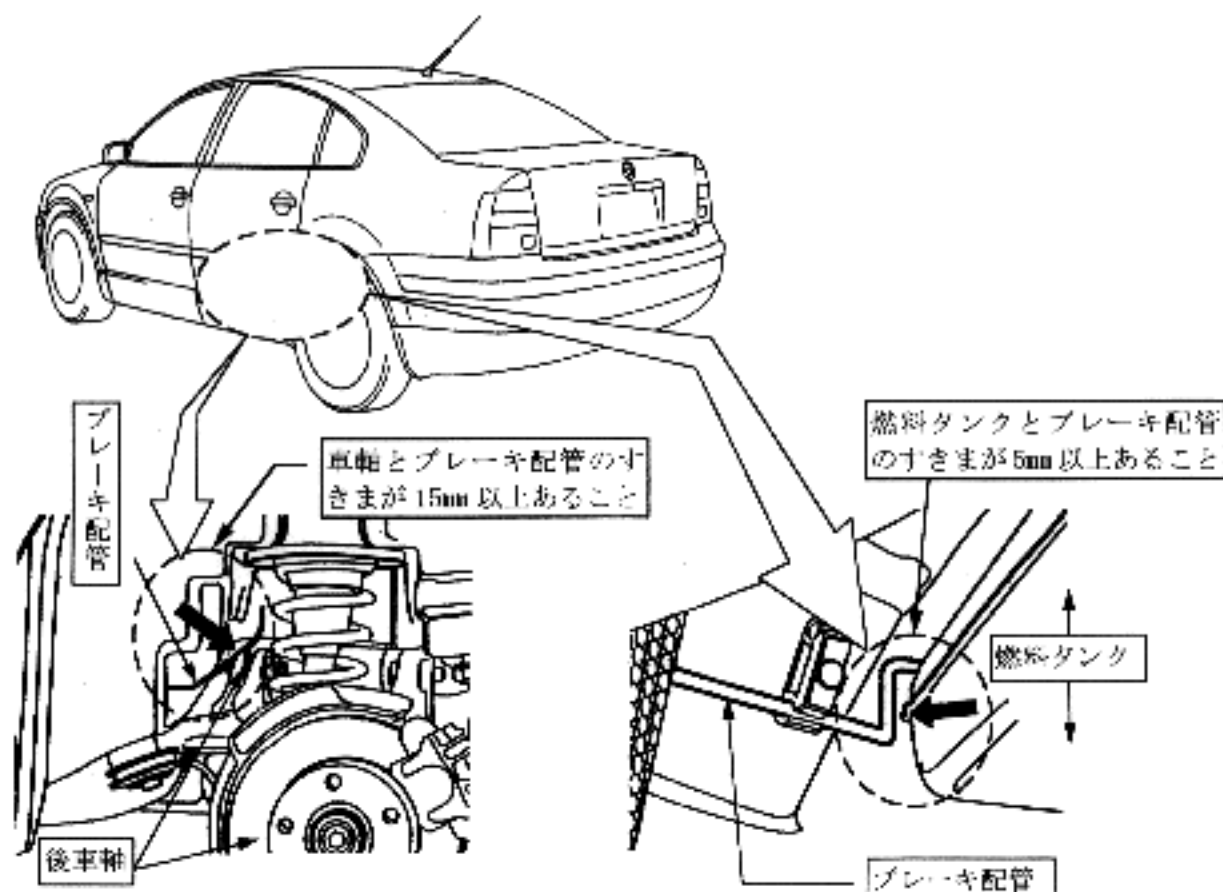

基準不適合発生箇所②

制動装置

ブレーキ配管の取回しが不適切なものが有り、後車軸、燃料タンク及び遮熱板との隙間が少ないため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により、当該ブレーキ配管が各部と干渉して、損傷し、ブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

(改善内容②)

全車両点検し、当該ブレーキ配管の隙間が少ないものは修正し、隙間を確保する。又、当該ブレーキ配管が損傷しているものは良品と交換する。

(作業終了の識別①②③)

運転席ドア内側、上部ドア・ヒンジ付近に黄色又は白色のペイントで識別マークを付ける。

