
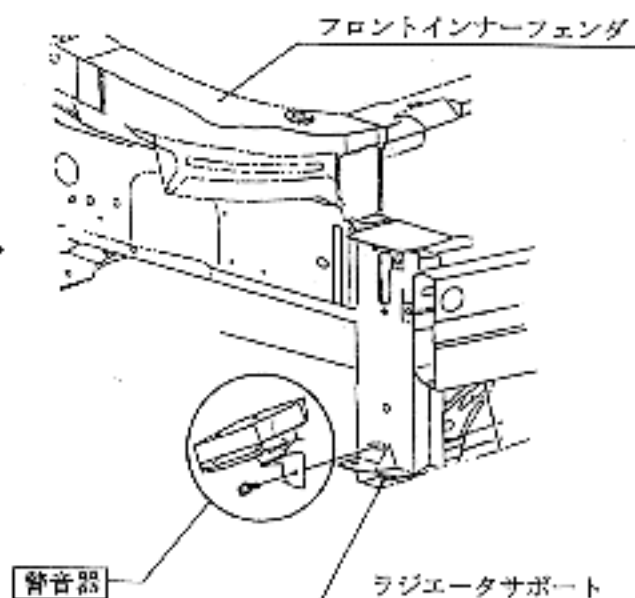


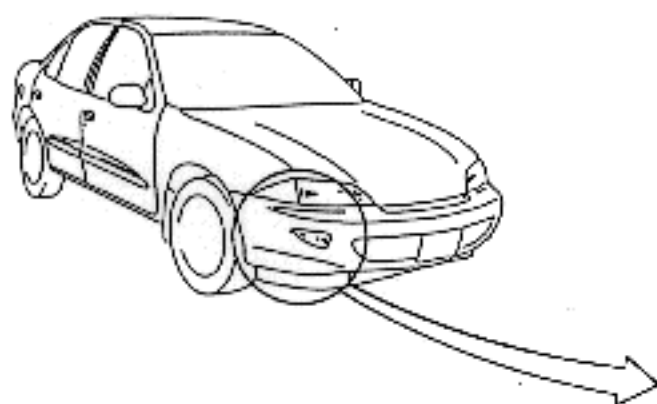

基準不適合発生箇所

警告器

警告器の耐水性が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、雨天走行等の水が警告器内部に浸入し、内部の接点が腐食して、当該警告器が連続した一定の大きさや音色で鳴らなくなり、最悪の場合、警告器が鳴らなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、当該警告器を対策品と交換する。

作業終了の識別


エンジンルーム内のABSモジュレータ取付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。

黄色ペイント



ABSモジュレータ

不具合品

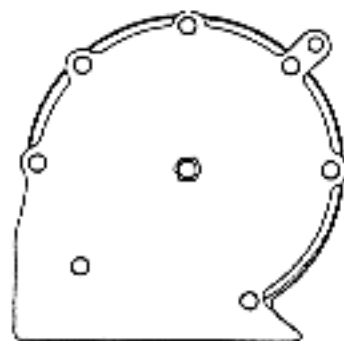

対策品



□ は交換部品を示す。