


## 改善箇所説明図②

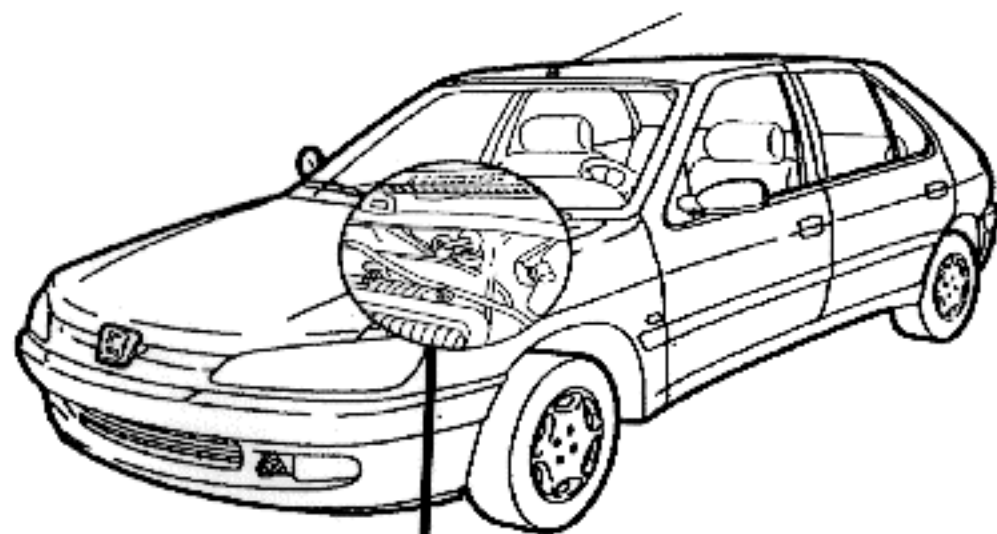

車室側

グロメット

### 基準不適合発生箇所

原動機の冷却装置において、原動機室内のヒーターホース固定用ブラケットとヒーターホースとの組付けが不適切なため、そのままの状態で使用続けると、当該ヒーターホースが外れ、冷却水が漏れて、オーバーヒートにいたるおそれがある。

### 改善内容

全車両点検し、ヒーターホースとブラケットを確実に取付ける。

ヒーターホース