


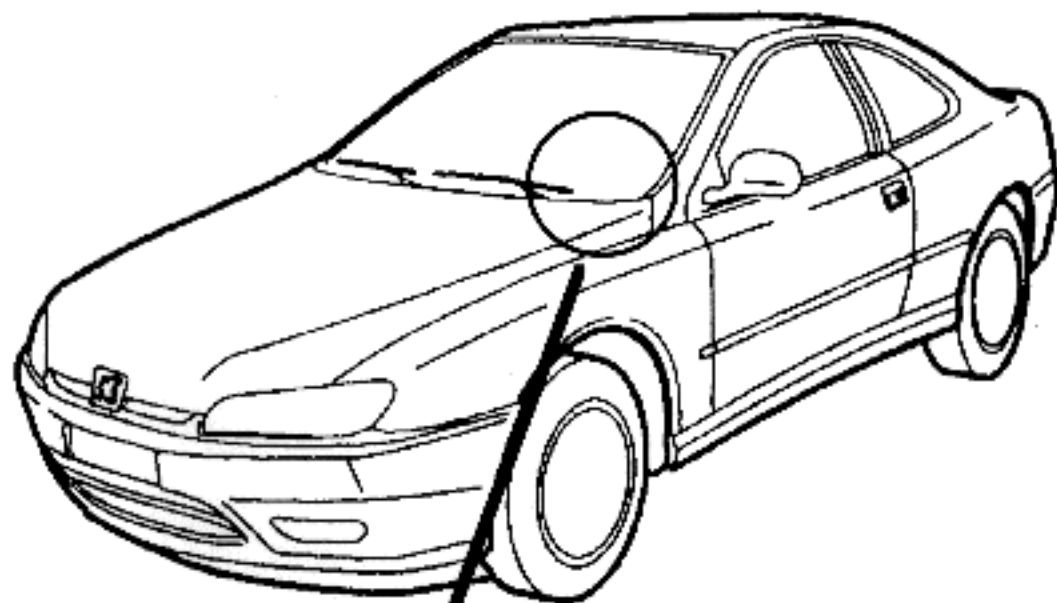


基準不適合発生箇所

灯火装置の電気配線において、かじ取りハンドルのステアリングコラムと干渉するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該電気配線の被覆が損傷し、最悪の場合、短絡して灯火装置が機能しなくなるおそれがある。

改善内容

全車両点検し、当該電気配線の被覆が損傷しているものは、良品と交換し、又、当該ステアリングコラムの電気配線との干渉部分に保護材を取付ける。

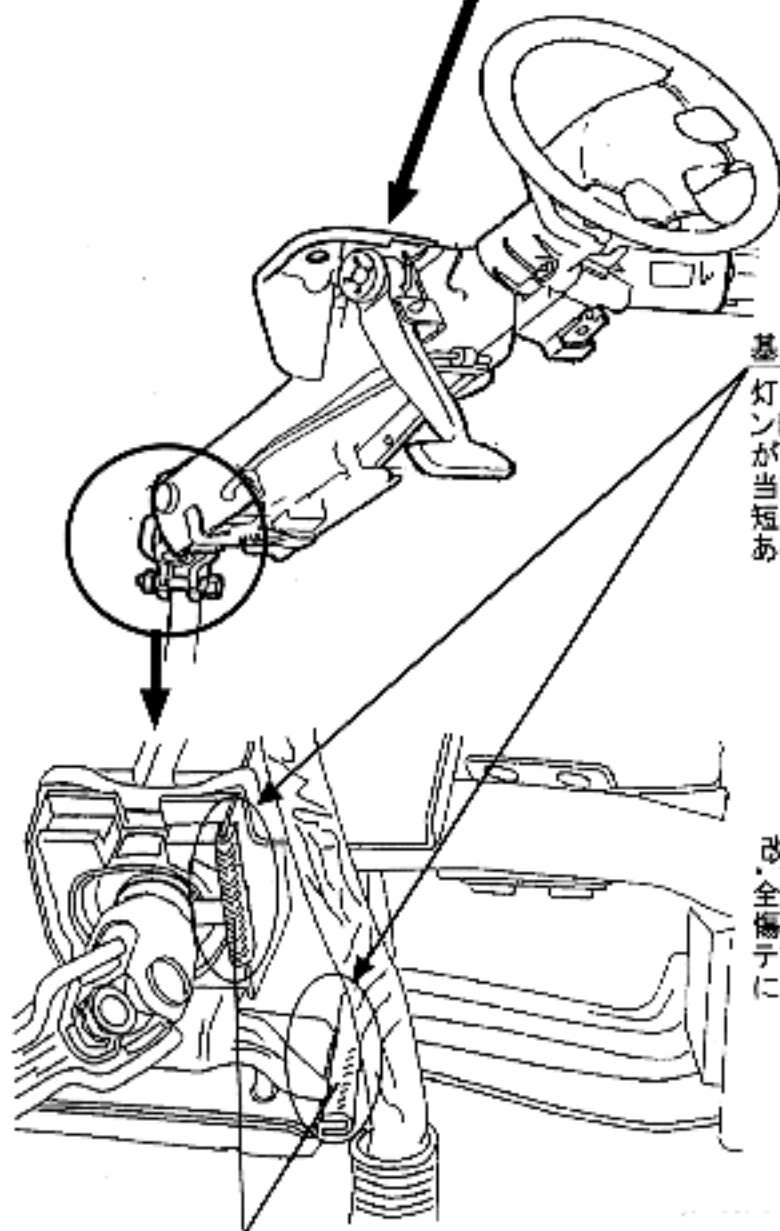

保護材

内は追加部品を示す。