


改善箇所説明図

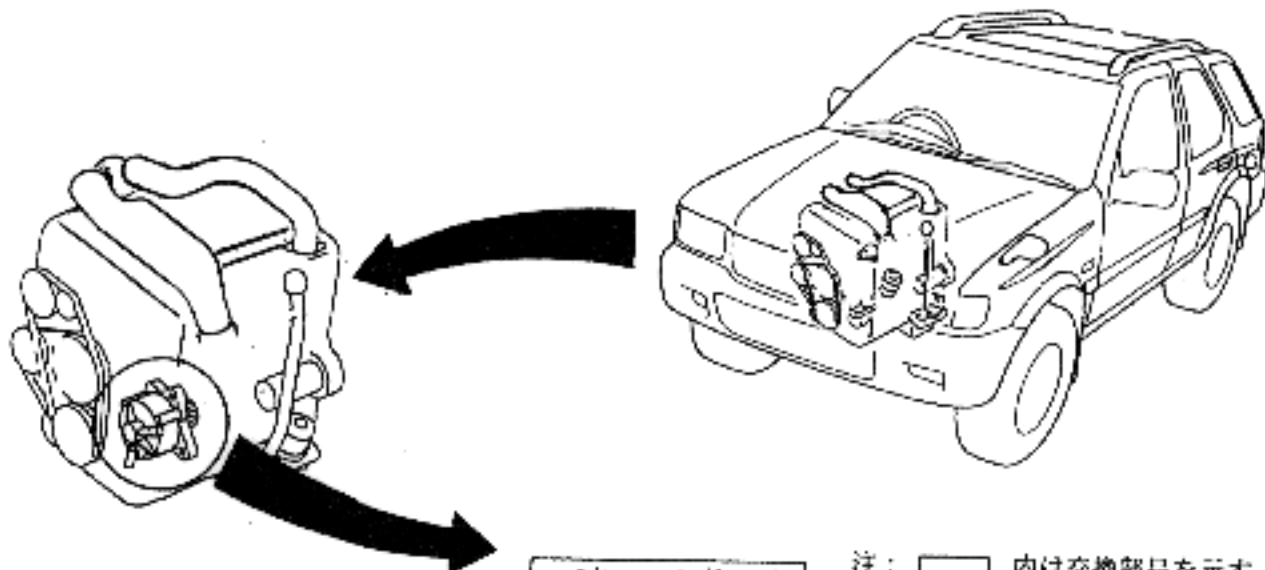

基準不適合発生箇所

ブレーキ倍力装置のバキュームポンプにおいて、バルブスプリングシートの組付けに不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、原動機停止時の空気の逆流により、当該バルブスプリングシートがずれて、最悪の場合、バルブが作動しなくなり、ブレーキペダルの踏力が通常より重くなる。

バキュームポンプ


注： 内は交換部品を示す。

バルブ

バキュームポンプ

改善前

改善後

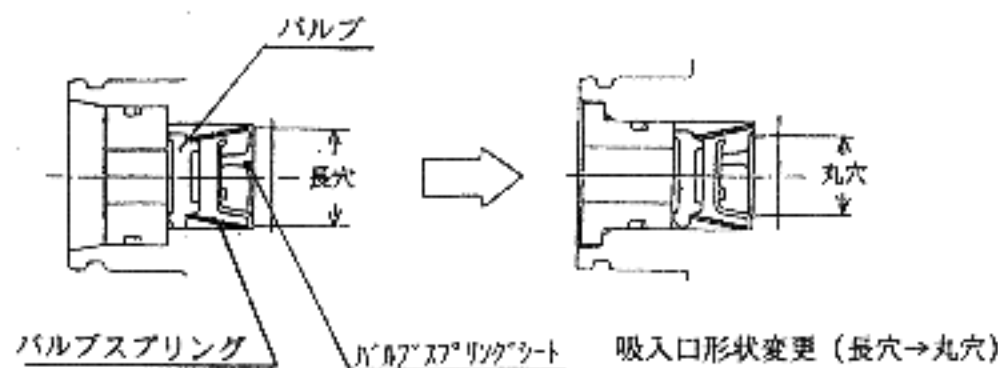

改善の内容

全車両、当該バキュームポンプを対策品と交換する。

識別：ラジエーターブラケットボルト

頭部に黄色ペンキを塗布する

