


改善箇所説明図

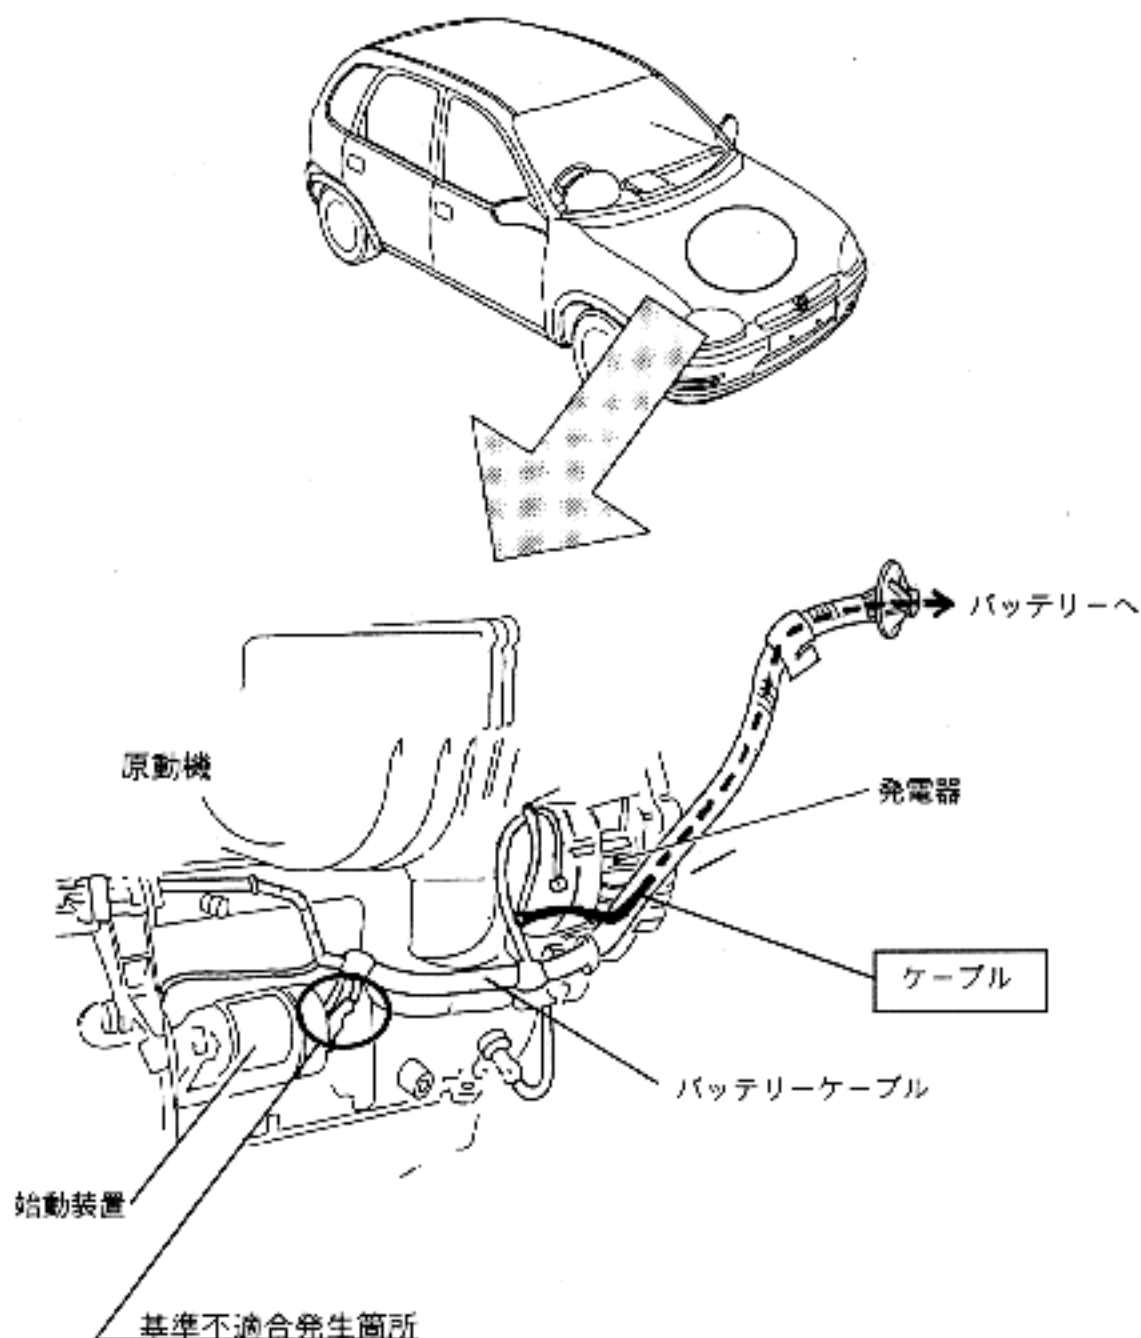

電気装置において、原動機の始動装置及び発電機とバッテリーを結ぶバッテリーケーブルにおいて、当該ケーブルの容量が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ケーブルの被覆が溶損し、最悪の場合、短絡して火災にいたるおそれがある。

注: の部分は追加部品を示す。

識別: 右サスペンションストラットドームに
白色ペイント塗布

改善の内容

全車両、発電機とバッテリー間にケーブルを追加する。又、バッテリーケーブルの被覆が溶損しているものは、良品と交換する。